


定期点検記録様式(その2) 径間別一般図	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528, 139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		


フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

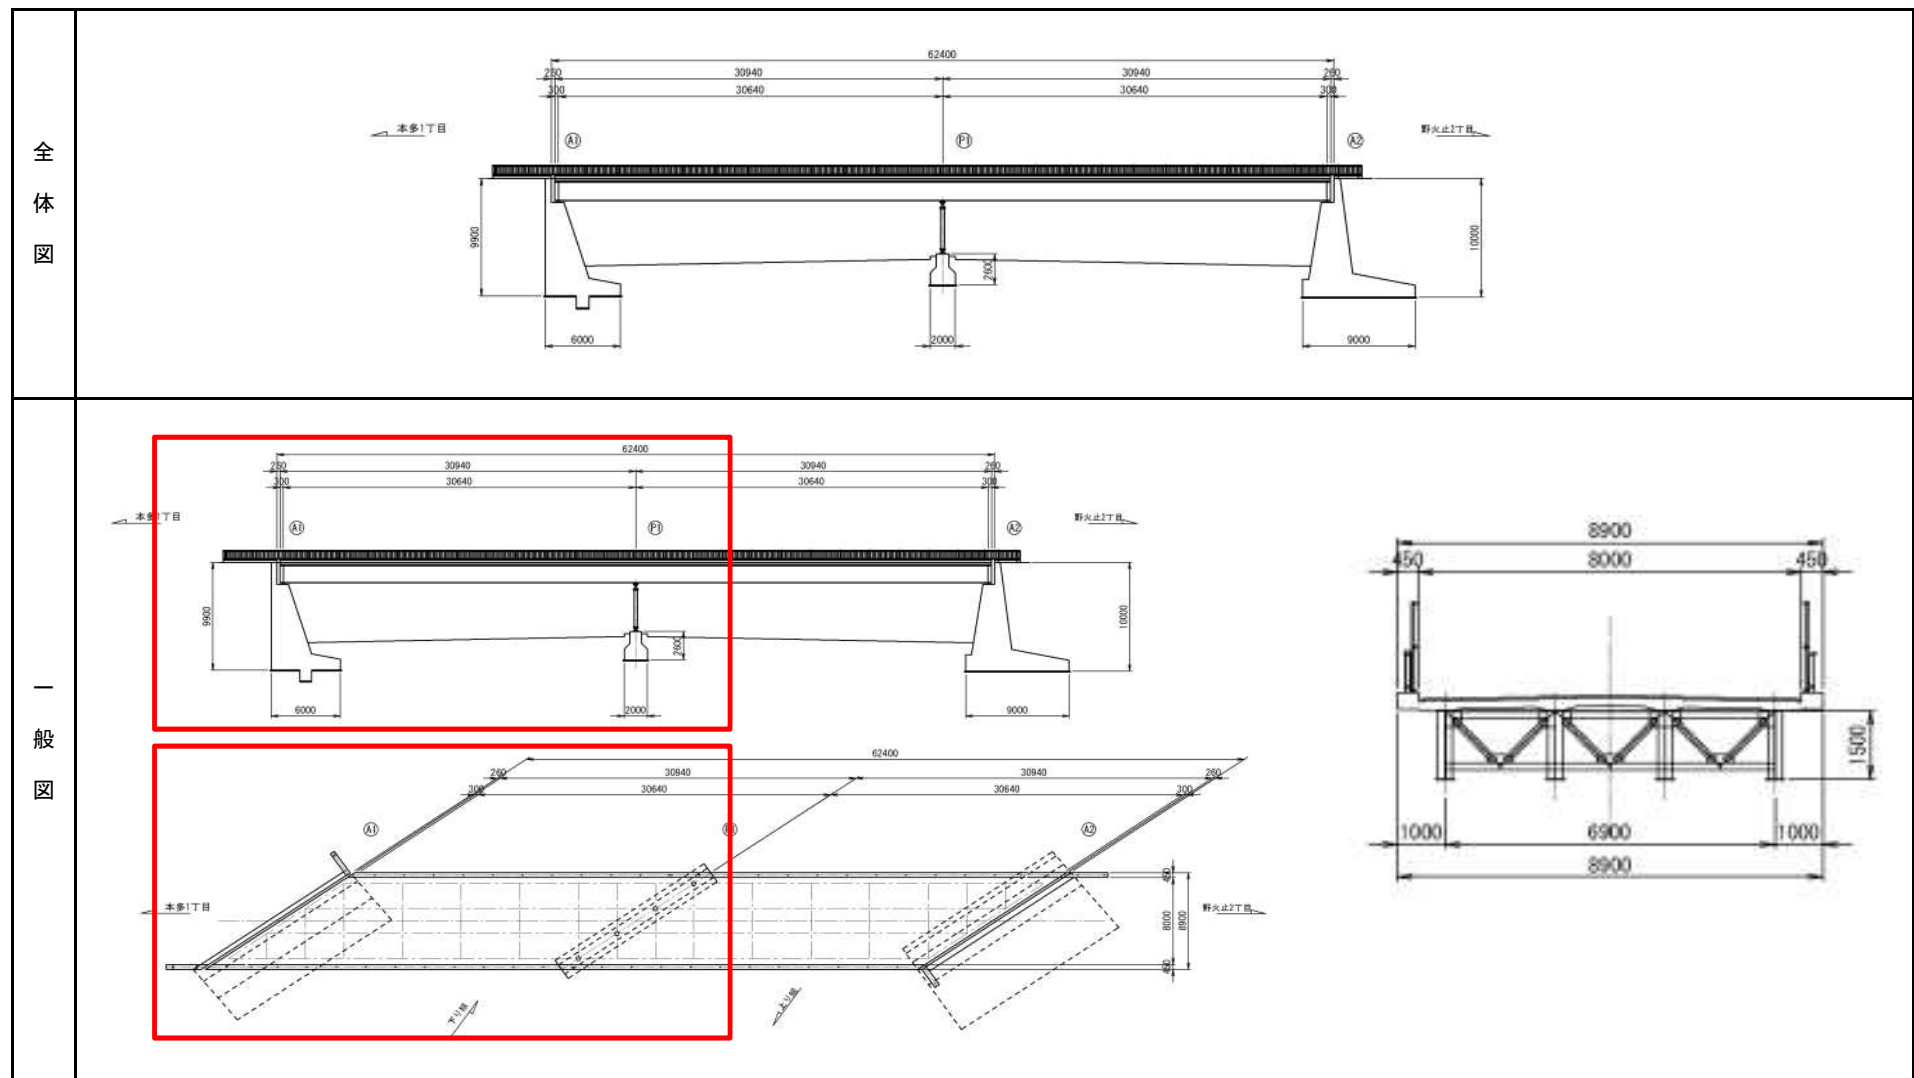

○全体図、一般図には近接目視による診断ができない個所や近接目視によらない方法を講じた箇所を明記すること。

定期点検記録様式(その2) 径間別一般図	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528, 139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	--

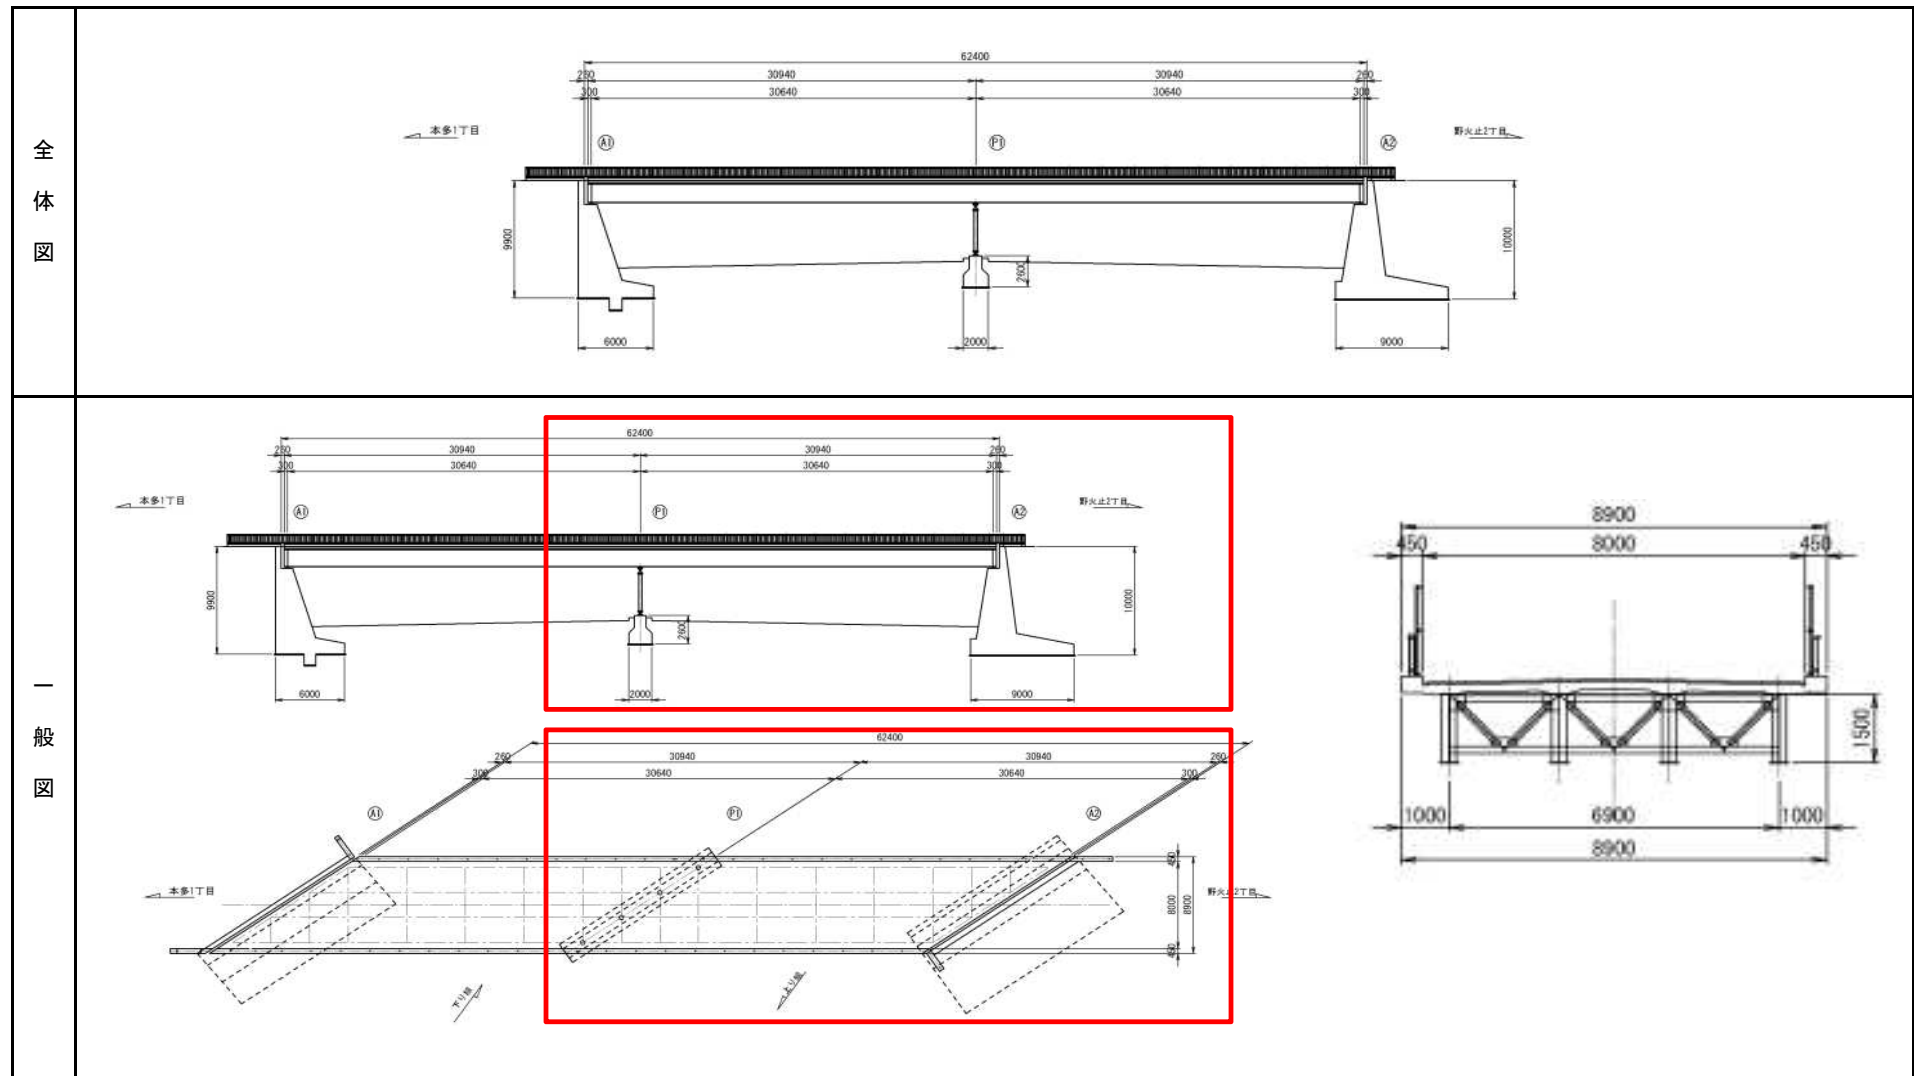

○全体図、一般図には近接目視による診断ができていない個所や近接目視によらない方法を講じた箇所を明記すること。

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528, 139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

現 地 状 況 写 真	写真番号	1	撮影年月日	2022. 09. 26	写真番号	2	撮影年月日	2022. 09. 26	写真番号	3	撮影年月日	2022.09.09
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
	メモ(必要に応じて)	側面(全体) 左側が起点			メモ(必要に応じて)	正面 起点から			メモ(必要に応じて)	側面 右側が起点		
												
	写真番号	4	撮影年月日	2022. 09. 09	写真番号	5	撮影年月日	2022. 09. 27	写真番号	6	撮影年月日	2022.09.27
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
	メモ(必要に応じて)	舗装 車道部			メモ(必要に応じて)	桁下 起点から			メモ(必要に応じて)	A1橋台		
												

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528, 139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

現 地 状 況 写 真	写真番号	7	撮影年月日	2022. 09. 27	写真番号	8	撮影年月日	2022. 09. 27	写真番号	9	撮影年月日	2022.09.27
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
	メモ(必要に応じて)	P1橋脚 起点から			メモ(必要に応じて)	A1支承 Bh0101			メモ(必要に応じて)	P1支承 Bh0302		
												
	写真番号	10	撮影年月日	2022. 09. 09	写真番号	11	撮影年月日	2022. 09. 27	写真番号	12	撮影年月日	2022.09.09
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
	メモ(必要に応じて)	伸縮装置 起点側			メモ(必要に応じて)	橋名板			メモ(必要に応じて)	橋歴板		
												


定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

現 地 状 況 写 真	写真番号	13	撮影年月日	2022. 09. 27	写真番号	14	撮影年月日	2022. 09. 26	写真番号	15	撮影年月日	2022.09.26
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
	メモ(必要に応じて)	塗装歴板			メモ(必要に応じて)	コンクリートはく落防止対策記録表			メモ(必要に応じて)	規制状況 片側交互通行規制		
												
	写真番号	16	撮影年月日	2022. 09. 27	写真番号	17	撮影年月日	2022. 09. 29	写真番号		撮影年月日	
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号			
	メモ(必要に応じて)	KYミーティング			メモ(必要に応じて)	点検状況 点検方法:高所作業車			メモ(必要に応じて)			
												

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

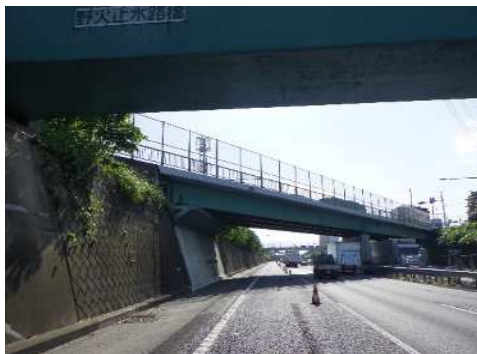現 地 状 況 写 真	写真番号	1	撮影年月日	2022. 09. 09	写真番号	2	撮影年月日	2022. 09. 26	写真番号	3	撮影年月日	2022.09.09
	径間番号	2			径間番号	2			径間番号	2		
	メモ(必要に応じて)	正面 終点から			メモ(必要に応じて)	側面 右側が起点			メモ(必要に応じて)	舗装 車道部		
												
	写真番号	4	撮影年月日	2022. 09. 26	写真番号	5	撮影年月日	2022. 09. 26	写真番号	6	撮影年月日	2022.09.26
	径間番号	2			径間番号	2			径間番号	2		
	メモ(必要に応じて)	桁下 終点から			メモ(必要に応じて)	A2橋台			メモ(必要に応じて)	P1橋脚 終点から		
												

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---


現 地 状 況 写 真	写真番号	7	撮影年月日	2022. 09. 27	写真番号	8	撮影年月日	2022. 09. 09	写真番号		撮影年月日	
	径間番号	2			径間番号	2			径間番号			
	メモ(必要に応じて)	A2支承 Bh0102			メモ(必要に応じて)	伸縮装置 終点側			メモ(必要に応じて)			
												
	写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日	
	径間番号				径間番号				径間番号			
	メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)			

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---


部
材
番
号
図
及
び
要
素
番
号
図

主桁 (Mg)

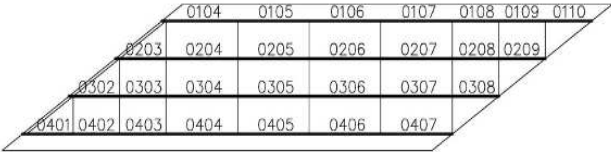


主桁 (Mg)

【部材番号図】

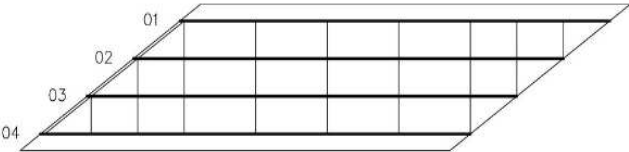


横桁 (Cr)

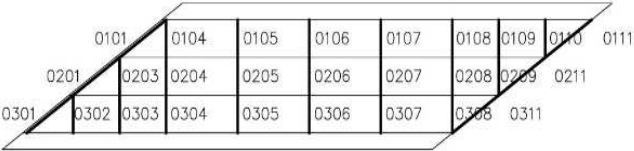



横桁 (Cr)

【部材番号図】

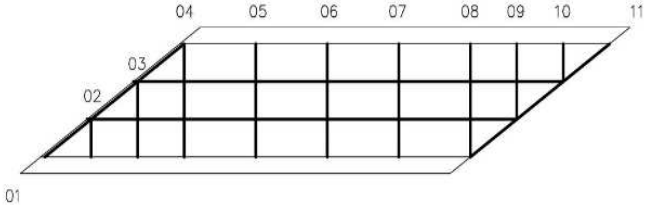





定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33′ 19″		経度	139° 33′ 18″		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

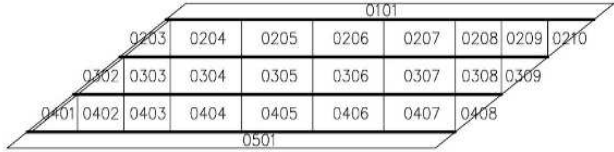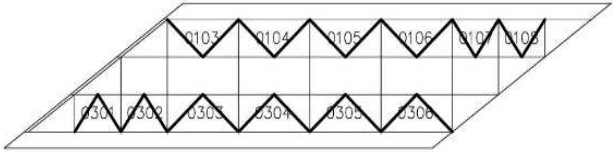部 材 番 号 図 及 び 要 素 番 号 図	床版 (Ds)		横構 (Li)	
				
	(A1)	(P1)	(A1)	(P1)
	橋台 (Ap,Ac,Aw) , 橋脚 (Pw) , 基礎 (Ff)		橋台 (A) , 橋脚 (P) , 基礎 (F) 【部材番号図】	
				
	(A1)	(P1)	(A1)	(P1)

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

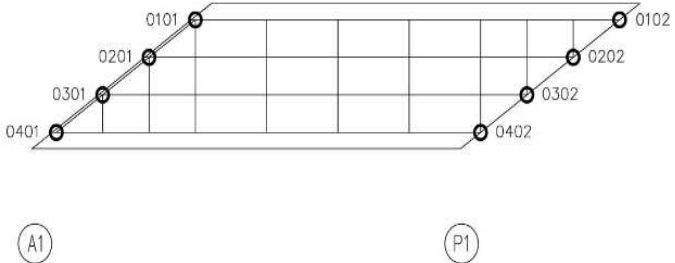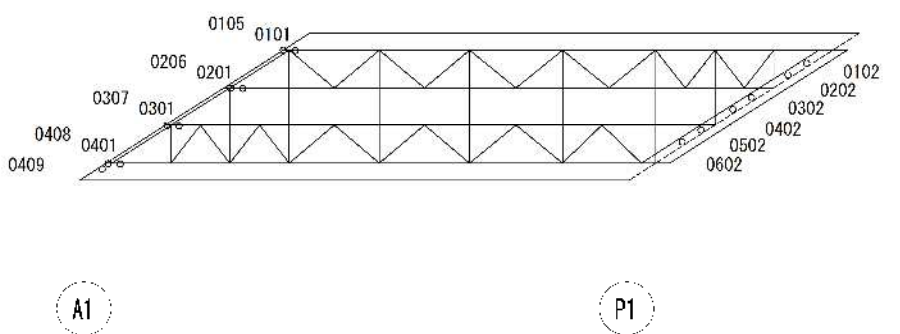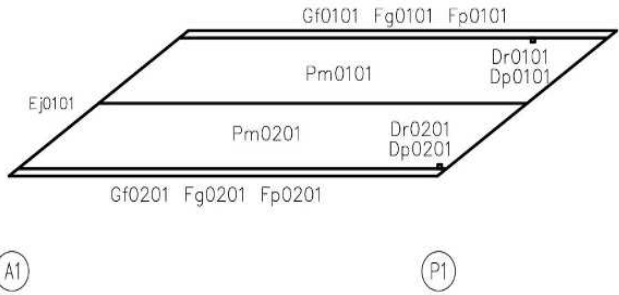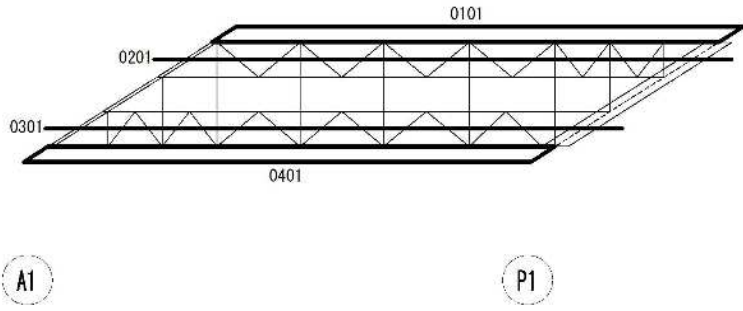
部 材 番 号 図 及 び 要 素 番 号 図	支承 (Bh,Ba,Bm) 	落橋防止システム (Sf) 
	防護柵 (Gf), 地覆 (Fg) 伸縮装置 (Ej), 投物防止柵 (Fp) 舗装 (Pm), 排水ます (Dr), 排水管 (Dp) 	添架物 (Ut) 

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33′ 19″		経度	139° 33′ 18″		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

部
材
番
号
図
及
び
要
素
番
号
図


主桁 (Mg)

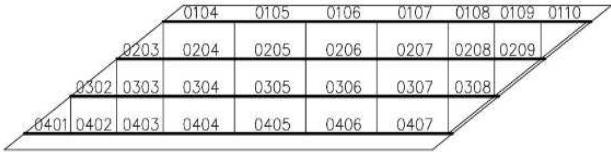

P1

A2


主桁 (Mg)
【部材番号図】

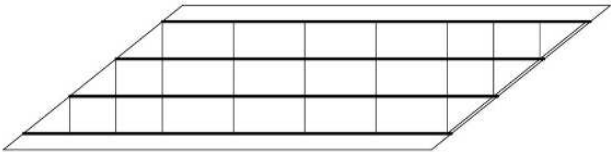

P1

A2


横桁 (Cr)

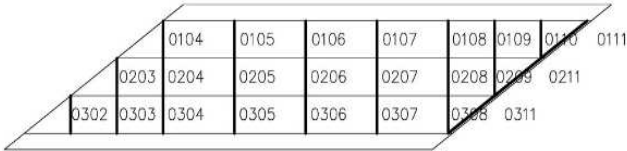

P1

A2

横桁 (Cr)
【部材番号図】

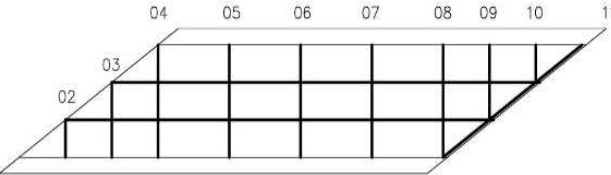

P1


A2

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

部
材
番
号
図
及
び
要
素
番
号
図


床版 (Ds)

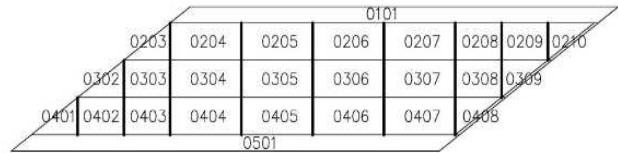

P1

A2

横構 (LI)

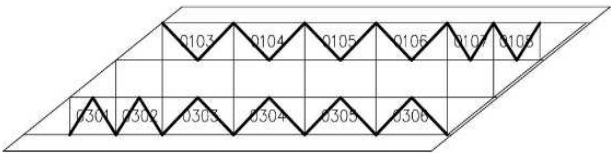

P1

A2

橋台 (Ap,Ac,Aw)



P1

A2

橋台 (A)
【部材番号図】



P1


A2

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		


フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

部材番号図及び要素番号図


支承 (Bh,Ba,Bm)

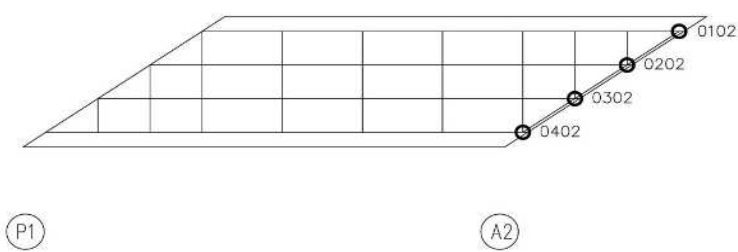


落橋防止システム (Sf)

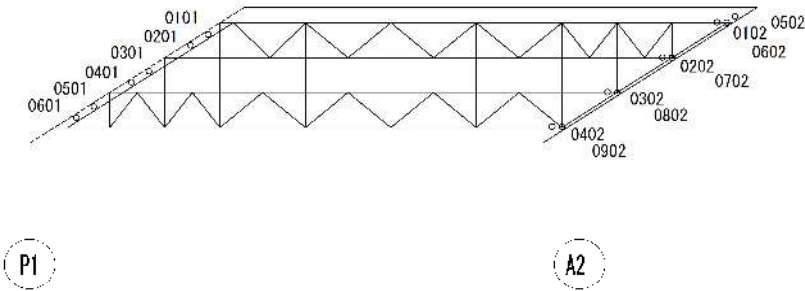

防護柵 (Gf), 地覆 (Fg) 伸縮装置 (Ej), 投物防止柵 (Fp)
舗装 (Pm)

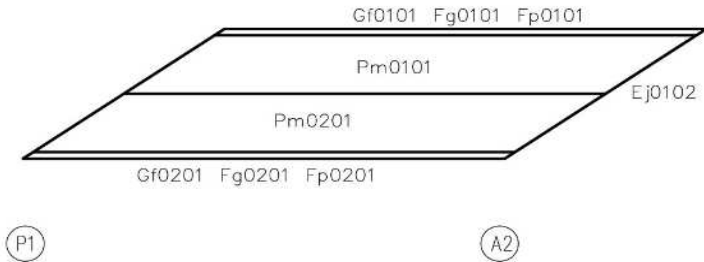

添架物 (Ut)

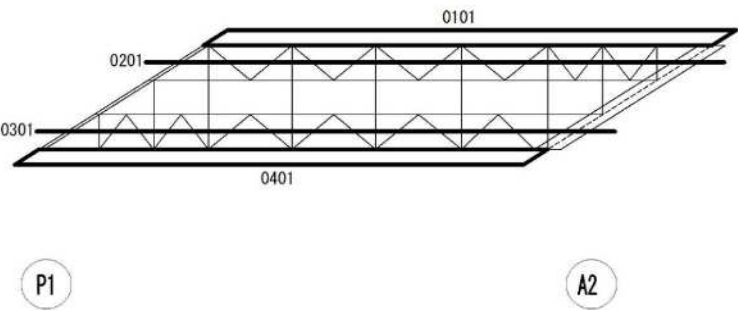

定期点検記録様式(その5) 状態把握の方法			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		
フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋			路 線 名	市道7号線 産業道路			管理者	埼玉県新座市		橋梁コード	-

近接目視による状態の把握ができていない箇所・近接目視によらない方法を講じた箇所

	部材名	部材番号	要素番号	理由	対応策・機器等の性能や条件
健全性の診断のための支援	該当なし				
記録のための支援	基礎	02	0102	基礎は地盤内のため目視不可	点検不可

○近接目視又は打音、触診ができていない箇所及び近接目視によらない方法を講じた箇所を記載する。

定期点検記録様式(その5) 状態把握の方法			径 間 番 号		2		起点側		緯度		35° 47' 07"		終点側		緯度		35° 47' 09"		橋梁ID		35.78528,139.55528	
									経度		39° 33' 19"				経度		39° 33' 18"					
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋		路 線 名		市道7号線 産業道路		管理者		埼玉県新座市						橋梁コード		-				

近接目視による状態の把握ができていない箇所・近接目視によらない方法を講じた箇所

	部材名	部材番号	要素番号	理由	対応策・機器等の性能や条件
健全性の診断のための支援	該当なし				
記録のための支援	該当なし				

○近接目視又は打音、触診ができていない箇所及び近接目視によらない方法を講じた箇所を記載する。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見		径 間 番 号	1	起 点 側	緯度	35° 47' 07"	経度	139° 33' 19"	終 点 側	緯度	35° 47' 09"	経度	139° 33' 18"	橋梁ID	35.78528,139.55528
フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋		路 線 名	市道7号線 産業道路		管理者	埼玉県新座市			橋梁コード	-				

健全度判定

損傷写真	写真番号	6	径間番号	1	部材名	床版	部材番号	00
	損傷の種類	床版ひびわれ						
								
所見	床版にひびわれが見られる。乾燥収縮・温度応力が原因と推測される。橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		C2		部材毎の健全性の診断		Ⅲ	
前回判定	部材毎の対策区分判定		C1		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	

損傷写真	写真番号	20	径間番号	1	部材名	支承本体	部材番号	00
	損傷の種類	腐食						
								
所見	支承本体に腐食が見られる。予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		C1		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	
前回判定	部材毎の対策区分判定		-		部材毎の健全性の診断		-	

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見		径 間 番 号	1	起点側		緯度	35° 47' 07"	経度	39° 33' 19"	終点側		緯度	35° 47' 09"	経度	39° 33' 18"	橋梁ID	35.78528,139.55528
フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋			路 線 名	市道7号線 産業道路			管理者	埼玉県新座市			橋梁コード	-				

健全度判定

損傷写真	写真番号	16	径間番号	1	部材名	支承本体	部材番号	00
	損傷の種類	土砂詰まり						
								
所見	支承本体に土砂詰まりが見られる。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	
前回判定	部材毎の対策区分判定		B		部材毎の健全性の診断		I	

損傷写真	写真番号	26	径間番号	1	部材名	伸縮装置	部材番号	00
	損傷の種類	土砂詰まり						
								
所見	伸縮装置に土砂詰まりが見られる。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	
前回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見			径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	経度	39° 33' 19"	終点側	緯度	35° 47' 09"	経度	39° 33' 18"	橋梁ID	35.78528,139.55528
フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋			路線名	市道7号線 産業道路			管理者	埼玉県新座市			橋梁コード	-			

健全度判定

損傷写真	写真番号	27	径間番号	1	部材名	舗装	部材番号	00
	損傷の種類	路面の凹凸						
								
所見	舗装に路面の凹凸が見られる。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	
前回判定	部材毎の対策区分判定		-		部材毎の健全性の診断		-	

損傷写真	写真番号	27	径間番号	1	部材名	舗装	部材番号	00
	損傷の種類	舗装の異常						
								
所見	舗装に舗装の異常が見られる。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	
前回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見	径間番号	1	起点側	緯度	39° 33' 19"	経度	39° 33' 18"	橋梁ID	35.78528,139.55528
------------------------------	------	---	-----	----	-------------	----	-------------	------	--------------------

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

健全度判定

損傷写真	写真番号	28	径間番号	1	部材名	舗装	部材番号	00
	損傷の種類	その他						
								
所見	舗装に土砂堆積が見られる。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	
前回判定	部材毎の対策区分判定		-		部材毎の健全性の診断		-	

損傷写真	写真番号	29	径間番号	1	部材名	排水ます	部材番号	00
	損傷の種類	土砂詰まり						
								
所見	排水ますに土砂詰まりが見られる。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	
前回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
				経度	39° 33' 19"		経度	39° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

健全度判定

損傷写真	写真番号	30	径間番号	1	部材名	排水管	部材番号	00
	損傷の種類	変形・欠損						
								
所見	排水管に変形・欠損が見られる。予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		C1		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	
前回判定	部材毎の対策区分判定		C1		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

損傷写真	写真番号	31	径間番号	1	部材名	排水管	部材番号	00
	損傷の種類	土砂詰まり						
								
所見	排水管に土砂詰まりが見られる。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	
前回判定	部材毎の対策区分判定		C1		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見		径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35.78528,139.55528
					経度	139° 33′ 19″		経度	139° 33′ 18″		
フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋		路 線 名	市道7号線 産業道路		管理者	埼玉県新座市		橋梁コード	-	

健全度判定

損傷写真	写真番号	8	径間番号	2	部材名	床版	部材番号	00
	損傷の種類	床版ひびわれ						
								
所見	床版にひびわれが見られる。乾燥収縮・温度応力が原因と推測される。橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		C2		部材毎の健全性の診断		Ⅲ	
前回判定	部材毎の対策区分判定		C1		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	

損傷写真	写真番号	12	径間番号	2	部材名	床版	部材番号	00
	損傷の種類	その他						
								
所見	床版に鉄筋露出が見られる。製作・施工不良が原因と推測される。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		Ⅱ	
前回判定	部材毎の対策区分判定		-		部材毎の健全性の診断		-	

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見		径 間 番 号	2	起点側		緯度	35° 47' 07"	経度	39° 33' 19"	終点側		緯度	35° 47' 09"	経度	39° 33' 18"	橋梁ID	35.78528,139.55528
フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋			路 線 名	市道7号線 産業道路			管理者	埼玉県新座市			橋梁コード	-				

健全度判定

損傷写真	写真番号	13	径間番号	2	部材名	胸壁	部材番号	02
	損傷の種類	ひびわれ						
								
所見	胸壁にひびわれが見られる。製作・施工不良が原因と推測される。予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		C1		部材毎の健全性の診断		II	
前回判定	部材毎の対策区分判定		B		部材毎の健全性の診断		I	

損傷写真	写真番号	30	径間番号	2	部材名	伸縮装置	部材番号	00
	損傷の種類	土砂詰まり						
								
所見	伸縮装置に土砂詰まりが見られる。維持工事に対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	
前回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見		径 間 番 号	2	起点側		緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35.78528,139.55528
				経度		39° 33′ 19″	経度		39° 33′ 18″			
フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋			路 線 名	市道7号線 産業道路			管理者	埼玉県新座市		橋梁コード	-

健全度判定

損傷写真	写真番号	31	径間番号	2	部材名	舗装	部材番号	00
	損傷の種類	その他						
								
所見	舗装に土砂堆積が見られる。維持工事で対応する必要がある。							
今回判定	部材毎の対策区分判定		M		部材毎の健全性の診断		II	
前回判定	部材毎の対策区分判定		-		部材毎の健全性の診断		-	

損傷写真	写真番号		径間番号		部材名		部材番号	
	損傷の種類							
所見								
今回判定	部材毎の対策区分判定				部材毎の健全性の診断			
前回判定	部材毎の対策区分判定				部材毎の健全性の診断			

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その7) 対策区分判定結果(主要部材)				径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋				路線名	市道7号線 産業道路				管理者	埼玉県新座市				橋梁コード	-
-------------	-------------	--	--	--	-----	------------	--	--	--	-----	--------	--	--	--	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷の程度		対策区分										診断結果			
		名称	記号	部材 番号	最大	最小	補修等の必要性				維持工事で 対応する必要性	緊急対応の必要性			詳細調査の 必要性		原 因		健全度 (部材単位)	所 見 等
							区分B の損傷	区分C1 の損傷	区分C2 の損傷	更新		区分M の損傷	区分Eの損傷		区分S1 の損傷	区分S2 の損傷	確定	推定		
													区分E1 の損傷	更新						
S	S	主桁	Mg	01	b	b	腐食											⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に腐食が見られる。材料劣 化が原因と推測される。状況に 応じて補修を行う必要がある。
S	S	主桁	Mg	01	e	e	防食機 能の劣 化											⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に防食機能の劣化が見ら れる。材料劣化が原因と推測さ れる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
S	S	主桁	Mg	03	b	b	腐食											⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に腐食が見られる。材料劣 化が原因と推測される。状況に 応じて補修を行う必要がある。
S	S	主桁	Mg	03	e	e	防食機 能の劣 化											⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に防食機能の劣化が見ら れる。材料劣化が原因と推測さ れる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
S	S	主桁	Mg	03	c	c	変形・欠 損											⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に変形・欠損が見られる。 製作・施工不良が原因と推測さ れる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
S	S	主桁	Mg	04	b	b	腐食											⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に腐食が見られる。材料劣 化が原因と推測される。状況に 応じて補修を行う必要がある。
S	S	主桁	Mg	04	e	e	防食機 能の劣 化											⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に防食機能の劣化が見ら れる。材料劣化が原因と推測さ れる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
S	S	横桁	Cr	04	b	b	腐食											⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	横桁に腐食が見られる。材料劣 化が原因と推測される。状況に 応じて補修を行う必要がある。

定期点検記録様式(その7) 対策区分判定結果(主要部材)				径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋				路線名	市道7号線 産業道路				管理者	埼玉県新座市				橋梁コード	-
-------------	-------------	--	--	--	-----	------------	--	--	--	-----	--------	--	--	--	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷の程度		対策区分										診断結果			
		名称	記号	部材番号	最大	最小	補修等の必要性				維持工事で 対応する必要性	緊急対応の必要性			詳細調査の 必要性		原 因		健全度 (部材単位)	所 見 等
							区分B の損傷	区分C1 の損傷	区分C2 の損傷	更新		区分M の損傷	区分Eの損傷		区分S1 の損傷	区分S2 の損傷	確定	推定		
													区分E1 の損傷	更新						
S	S	横桁	Cr	04	e	e	防食機能の劣化											⑦その他 (品質の経年劣化)	I	横桁に防食機能の劣化が見られる。材料劣化が原因と推測される。状況に応じて補修を行う必要がある。
S	S	横桁	Cr	11	b	b	腐食											⑦その他 (品質の経年劣化)	I	横桁に腐食が見られる。材料劣化が原因と推測される。状況に応じて補修を行う必要がある。
S	S	横桁	Cr	11	e	e	防食機能の劣化											⑦その他 (品質の経年劣化)	I	横桁に防食機能の劣化が見られる。材料劣化が原因と推測される。状況に応じて補修を行う必要がある。
S	C	床版	Ds	00	d	d	剥離・鉄筋露出											⑦その他 (製作・施工不良)	I	床版に剥離・鉄筋露出が見られる。製作・施工不良が原因と推測される。状況に応じて補修を行う必要がある。
S	C	床版	Ds	00	d	d	漏水・遊離石灰											⑦その他 (防水・排水工不良)	I	床版に漏水・遊離石灰が見られる。防水・排水工不良が原因と推測される。状況に応じて補修を行う必要がある。
S	C	床版	Ds	00	c	c	補修・補強材の損傷											⑦その他 (製作・施工不良)	I	床版に補修・補強材の損傷が見られる。製作・施工不良が原因と推測される。状況に応じて補修を行う必要がある。
S	C	床版	Ds	00	e	d				床版ひびわれ								⑦その他 (乾燥収縮・温度応力)	Ⅲ	床版にひびわれが見られる。乾燥収縮・温度応力が原因と推測される。橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

[illegible]

定期点検記録様式(その7) 対策区分判定結果(主要部材)				径間番号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋				路線名	市道7号線 産業道路				管理者	埼玉県新座市				橋梁コード	-
-------------	-------------	--	--	--	-----	------------	--	--	--	-----	--------	--	--	--	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷の程度		対策区分										診断結果				
		名称	記号	部材番号	最大	最小	補修等の必要性				維持工事で 対応する必要性	緊急対応の必要性			詳細調査の 必要性		原 因		健全度 (部材単位)	所 見 等	
							区分B の損傷	区分C1 の損傷	区分C2 の損傷	更新		区分M の損傷	区分Eの損傷		区分S1 の損傷	区分S2 の損傷	確定	推定			
													区分E1 の損傷	更新							区分E2 の損傷
S	S	主桁	Mg	01	b	b	腐食												⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に腐食が見られる。材料劣 化が原因と推測される。状況に 応じて補修を行う必要がある。
S	S	主桁	Mg	01	e	e	防食機 能の劣 化												⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に腐食が見られる。材料劣 化が原因と推測される。状況に 応じて補修を行う必要がある。
S	S	主桁	Mg	04	b	b	腐食												⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に腐食が見られる。材料劣 化が原因と推測される。状況に 応じて補修を行う必要がある。
S	S	主桁	Mg	04	e	e	防食機 能の劣 化												⑦その他 (品質の経 年劣化)	I	主桁に防食機能の劣化が見ら れる。材料劣化が原因と推測さ れる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
S	C	床版	Ds	00	d	c	剥離・鉄 筋露出												⑦その他 (製作・施工 不良)	I	床版に剥離・鉄筋露出が見られ る。製作・施工不良が原因と推 測される。状況に応じて補修を 行う必要がある。
S	C	床版	Ds	00	d	d	漏水・遊 離石灰												⑦その他 (防水・排水 工不良)	I	床版に漏水・遊離石灰が見られ る。 防水・排水工不良が原因と推測 される。状況に応じて補修を行う 必要がある。
S	C	床版	Ds	00	c	c	補修・補 強材の 損傷												⑦その他 (製作・施工 不良)	I	床版に補修・補強材の損傷が見 られる。製作・施工不良が原因と 推測される。状況に応じて補修 を行う必要がある。

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道
---------------	-------------	-------	-----------

管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-----	--------	-------	---

[illegible]

定期点検記録様式(その8) 対策区分判定結果(様式(その7)に記載以外の部材)	径間番号	1
---	------	---

起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
	経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-------------	-------------	-----	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷の程度		対策区分										診断結果			
		名称	記号	部材番号	最大	最小	補修等の必要性				維持工事で 対応する必要性	緊急対応の必要性			詳細調査の 必要性		原 因		健全度 (部材単位)	所 見 等
							区分B の損傷	区分C1 の損傷	区分C2 の損傷	更新		区分M の損傷	区分Eの損傷		区分S1 の損傷	区分S2 の損傷	確定	推定		
													区分E1 の損傷	更新						
B	S	支 承 本体	Bh		c	b		腐食											Ⅱ	支承本体に腐食が見られる。予 防保全の観点から、速やかに補 修等を行う必要がある。
B	S	支 承 本体	Bh		e	e	防食機 能の劣 化												Ⅰ	支承本体に防食機能の劣化が 見られる。状況に応じて補修を 行う必要がある。
B	S	支 承 本体	Bh		e	e					土砂詰まり								Ⅱ	支承本体に土砂詰まりが見られ る。維持工事で対応する必要が ある。
B	C	沓座 モルタル	Bm		c	c	変形・欠 損												Ⅰ	沓座モルタルに変形・欠損が見 られる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
R	S	防護 柵	Gf		b	b	腐食												Ⅰ	防護柵に腐食が見られる。状況 に応じて補修を行う必要があ る。
R	S	防護 柵	Gf		e	e	防食機 能の劣 化												Ⅰ	防護柵に防食機能の劣化が見 られる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
R	S	防護 柵	Gf		c	c	変形・欠 損												Ⅰ	防護柵に変形・欠損が見られ る。状況に応じて補修を行う必 要がある。
R	C	地覆	fg		d	d	ひびわ れ												Ⅰ	地覆にひびわれが見られる。状 況に応じて補修を行う必要があ る。

定期点検記録様式(その8) 対策区分判定結果(様式(その7)に記載以外の部材)	径間番号	1
---	------	---

起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
	経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-------------	-------------	-----	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷の程度		対策区分										診断結果			
		名称	記号	部材番号	最大	最小	補修等の必要性				維持工事で 対応する必要性	緊急対応の必要性			詳細調査の 必要性		原 因		健全度 (部材単位)	所 見 等
							区分B の損傷	区分C1 の損傷	区分C2 の損傷	更新		区分M の損傷	区分Eの損傷		区分S1 の損傷	区分S2 の損傷	確定	推定		
													区分E1 の損傷	更新						
R	S	伸縮装置	Ej		c	c	変形・欠損												I	伸縮装置に変形・欠損が見られる。状況に応じて補修を行う必要がある。
R	S	伸縮装置	Ej		e	e					土砂詰まり								II	伸縮装置に土砂詰まりが見られる。維持工事で対応する必要がある。
R	A	舗装	Pm		e	e					路面の凹凸								II	舗装に路面の凹凸が見られる。維持工事で対応する必要がある。
R	A	舗装	Pm		c	c					舗装の異常								II	舗装に舗装の異常が見られる。維持工事で対応する必要がある。
R	A	舗装	Pm		e	e					その他								II	舗装に土砂堆積が見られる。維持工事で対応する必要がある。
D	S	排水ます	Dr		e	e					土砂詰まり								II	排水ますに土砂詰まりが見られる。維持工事で対応する必要がある。
D	S	排水管	Dp		c	c			変形・欠損										II	排水管に変形・欠損が見られる。予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
D	S	排水管	Dp		e	e					土砂詰まり								II	排水管に土砂詰まりが見られる。維持工事で対応する必要がある。

定期点検記録様式(その8) 対策区分判定結果(様式(その7)に記載以外の部材)	径間番号	2
---	------	---

起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
	経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-------------	-------------	-----	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷の程度		対策区分										診断結果			
		名称	記号	部材番号	最大	最小	補修等の必要性				維持工事で 対応する必要性	緊急対応の必要性			詳細調査の 必要性		原 因		健全度 (部材単位)	所 見 等
							区分B の損傷	区分C1 の損傷	区分C2 の損傷	更新		区分M の損傷	区分Eの損傷		区分S1 の損傷	区分S2 の損傷	確定	推定		
													区分E1 の損傷	更新						
B	S	支承 本体	Bh		b	b	腐食												I	支承に腐食が見られる。状況に 応じて補修を行う必要がある。
B	S	支承 本体	Bh		e	e	防食機 能の劣 化												I	支承に防食機能の劣化が見ら れる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
B	S	アン カー ボルト	Ba		c	c	ゆるみ・ 脱落												I	アンカーボルトにゆるみ・脱落が 見られる。状況に応じて補修を 行う必要がある。
B	S	アン カー ボルト	Ba		d	d	防食機 能の劣 化												I	アンカーボルトに防食機能の劣 化が見られる。状況に応じて補 修を行う必要がある。
B	S	落橋 防止 シス テム	Sf		c	c	ゆるみ・ 脱落												I	落橋防止システムにゆるみ・脱 落が見られる。状況に応じて補 修を行う必要がある。
B	S	防護 柵	Gf		b	b	腐食												I	防護柵に腐食が見られる。状況 に応じて補修を行う必要があ る。
B	S	防護 柵	Gf		e	e	防食機 能の劣 化												I	防護柵に防食機能の劣化が見 られる。状況に応じて補修を行う 必要がある。
B	S	防護 柵	Gf		c	c	変形・欠 損												I	防護柵に変形・欠損が見られ る。状況に応じて補修を行う必 要がある。

定期点検記録様式(その8) 対策区分判定結果(様式(その7)に記載以外の部材)	径 間 番 号	2
---	---------	---


起點側	緯度	35° 47' 07"	終點側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
	經度	139° 33' 19"		經度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

[illegible]

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-------------	-------------	-----	------------	-----	--------	-------	---

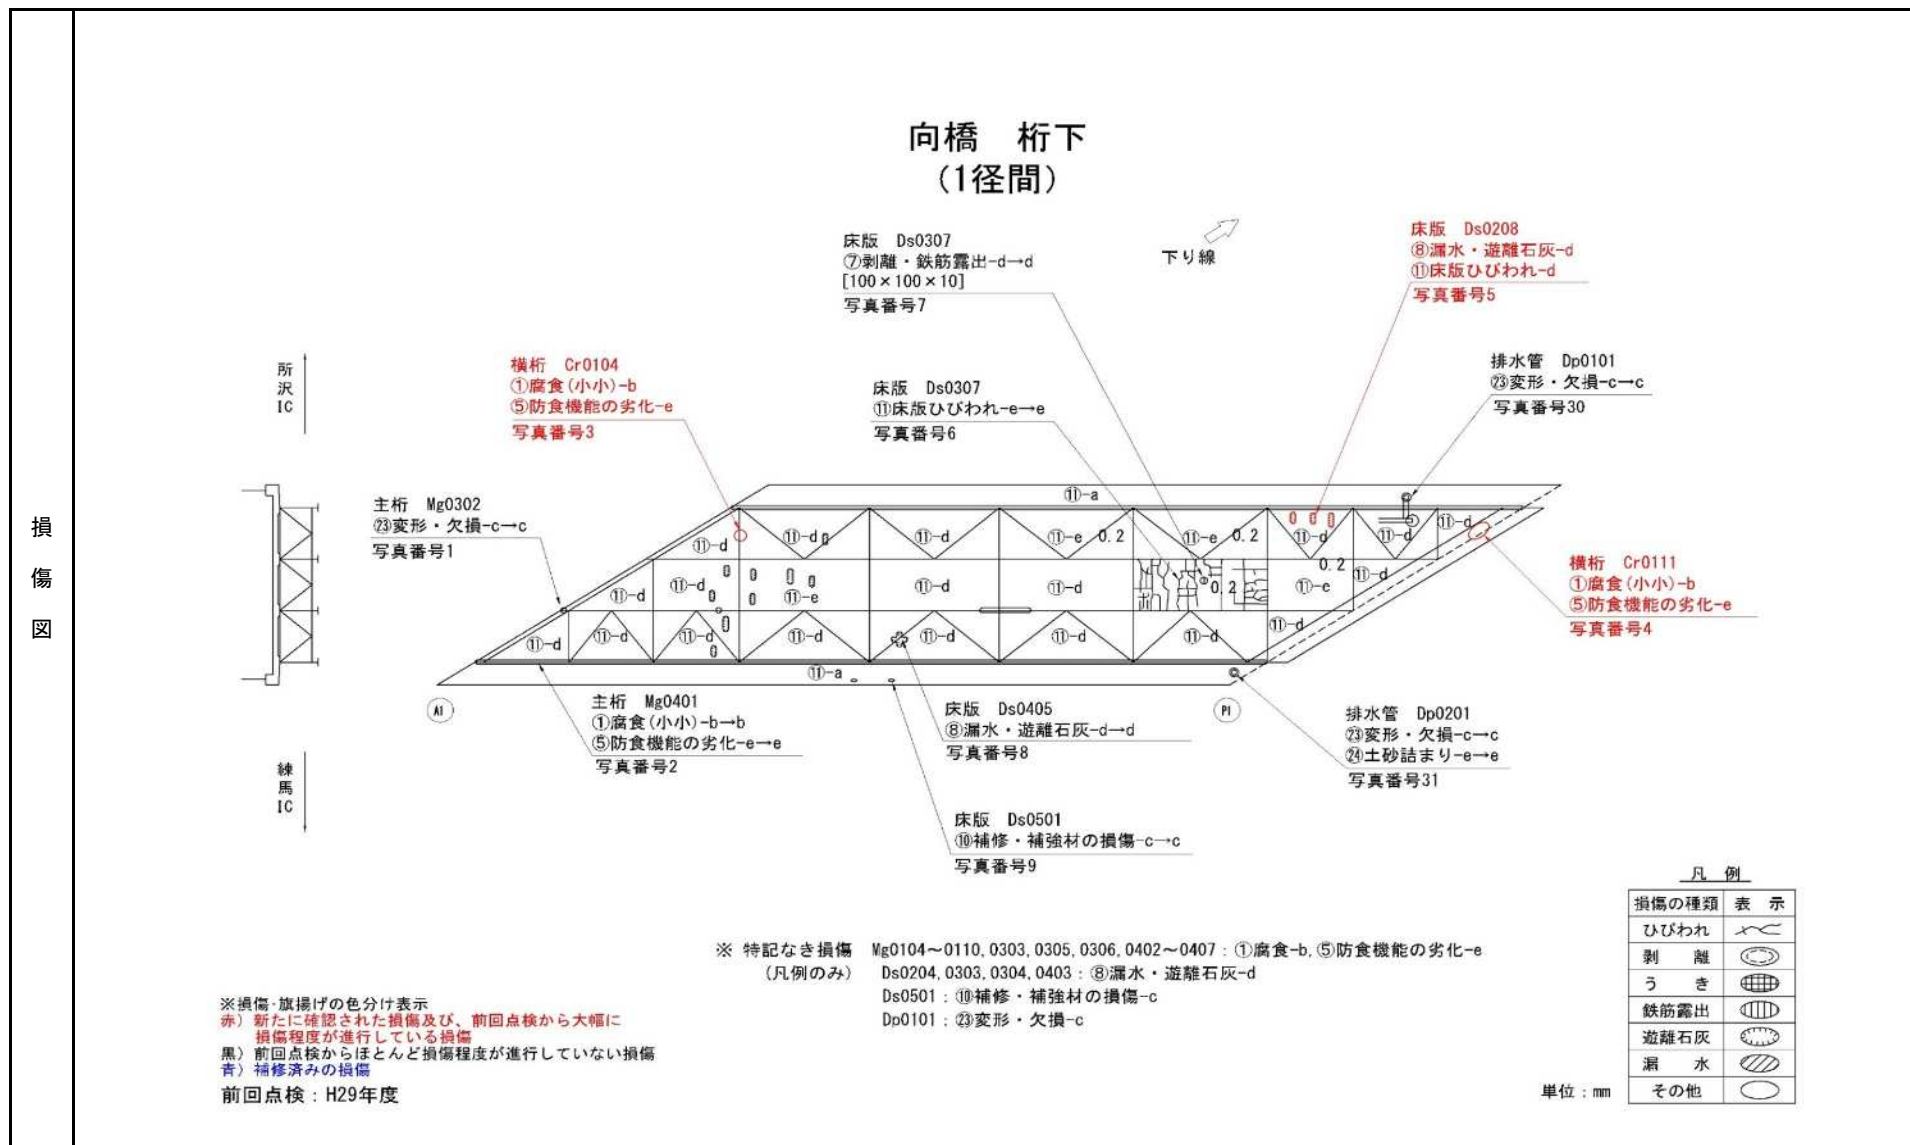

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-------------	-------------	-----	------------	-----	--------	-------	---

損 傷 図	向橋 A1橋台 練馬IC側 正面 所沢IC側 ※ 特記なき損傷 Ac0101 : ⑥ひびわれ-d (凡例のみ) Bh0201, 0301, 0401 : ①腐食-b, ⑤防食機能の劣化-e ※損傷・旗揚げの色分け表示 赤) 新たに確認された損傷及び、前回点検から大幅に 損傷程度が進行している損傷 黒) 前回点検からほとんど損傷程度が進行していない損傷 青) 補修済みの損傷 前回点検 : H29年度																
	凡 例 <table border="1"> <thead> <tr> <th>損傷の種類</th> <th>表 示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ひびわれ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>剥 離</td> <td></td> </tr> <tr> <td>う き</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋露出</td> <td></td> </tr> <tr> <td>遊離石灰</td> <td></td> </tr> <tr> <td>漏 水</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 単位 : mm		損傷の種類	表 示	ひびわれ		剥 離		う き		鉄筋露出		遊離石灰		漏 水		その他
損傷の種類	表 示																
ひびわれ																	
剥 離																	
う き																	
鉄筋露出																	
遊離石灰																	
漏 水																	
その他																	

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

損傷図



損傷の種類	表 示
ひびわれ	
剥離	
うき	
鉄筋露出	
遊離石灰	
漏水	
その他	


單位：mm

※ 特記なき損傷 (凡例のみ) Ff0102: ⑥ひびわれ-d→a(補修済)
Bm0102~0302: ㊦変形・欠損-c→a(補修済)

※損傷・旗揚げの色分け表示
赤) 新たに確認された損傷及び、前回点検から大幅に
損傷程度が進行している損傷
黒) 前回点検からほとんど損傷程度が進行していない損傷
青) 補修済みの損傷
前回点検: H29年度


データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

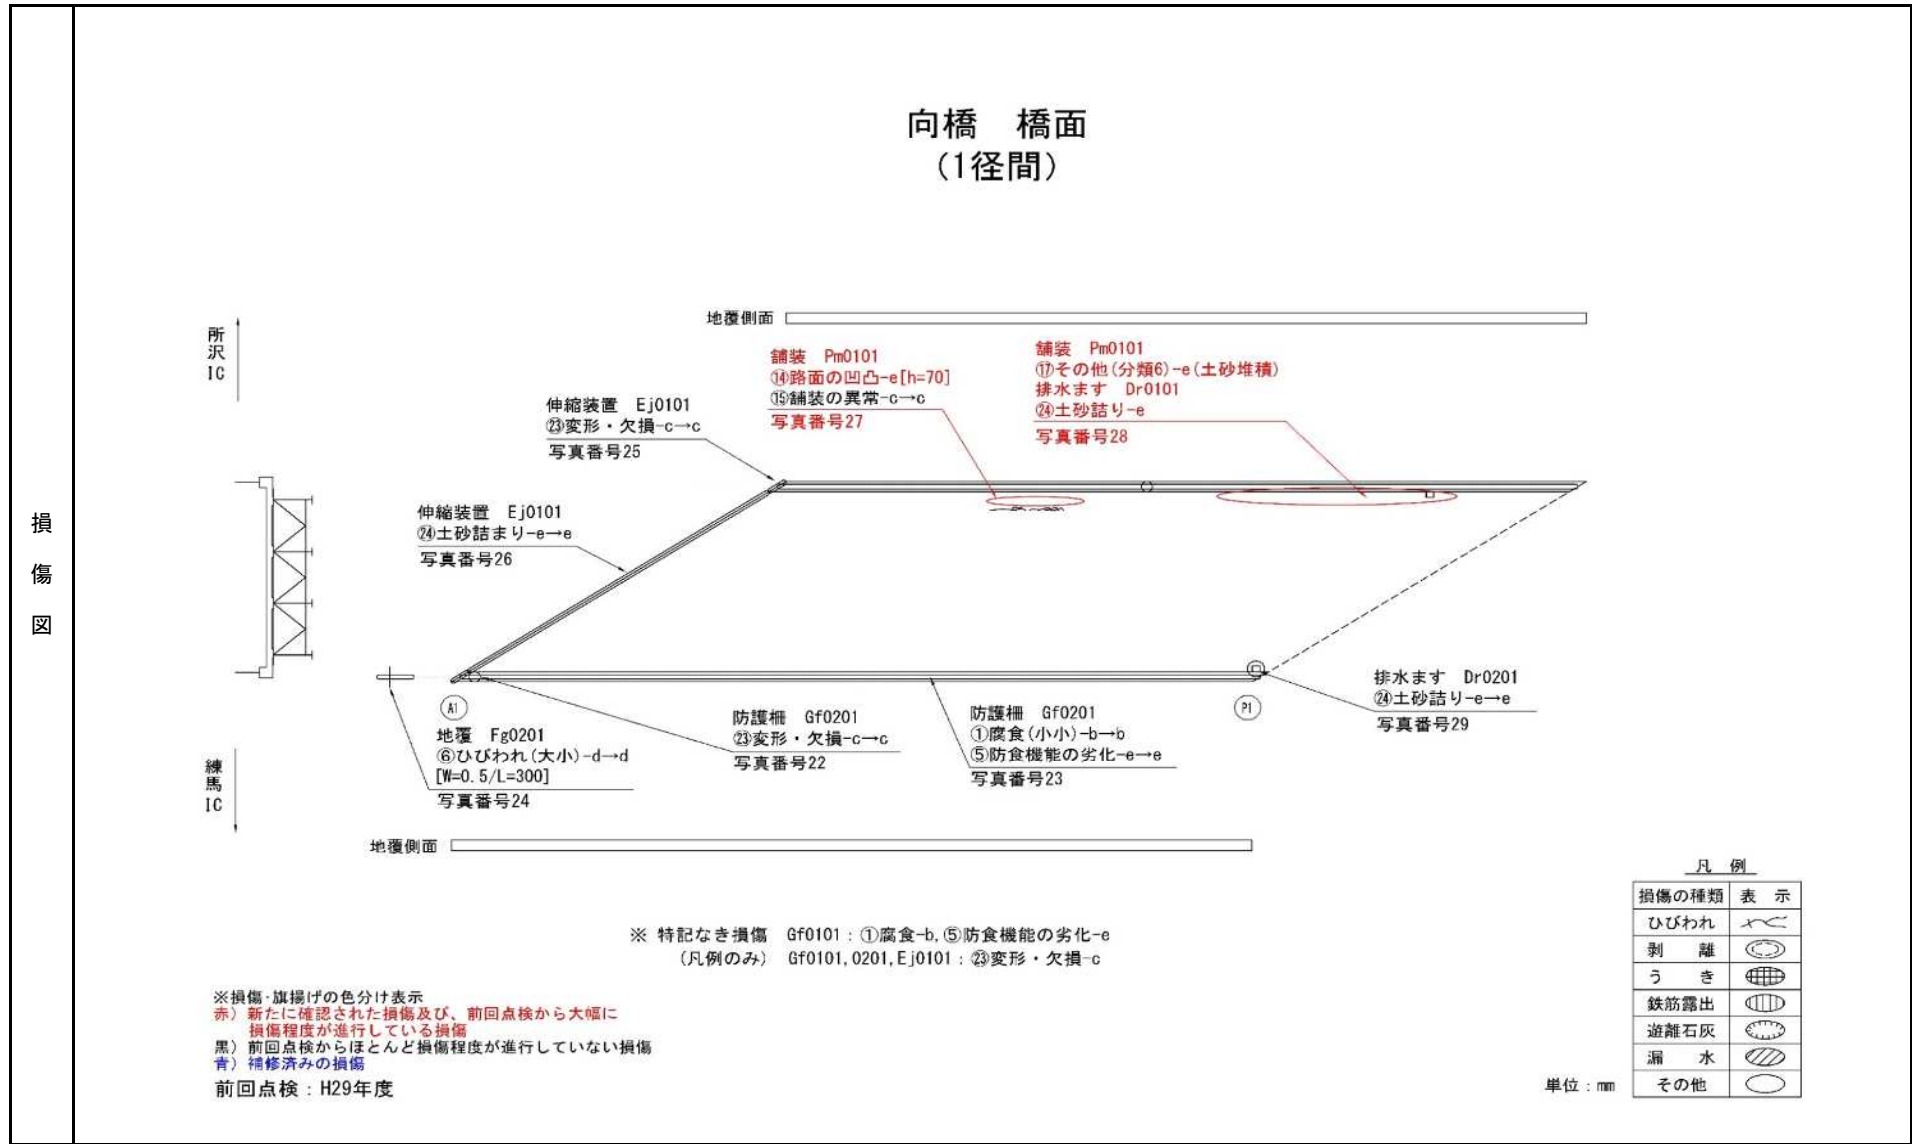

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-------------	-------------	-----	------------	-----	--------	-------	---

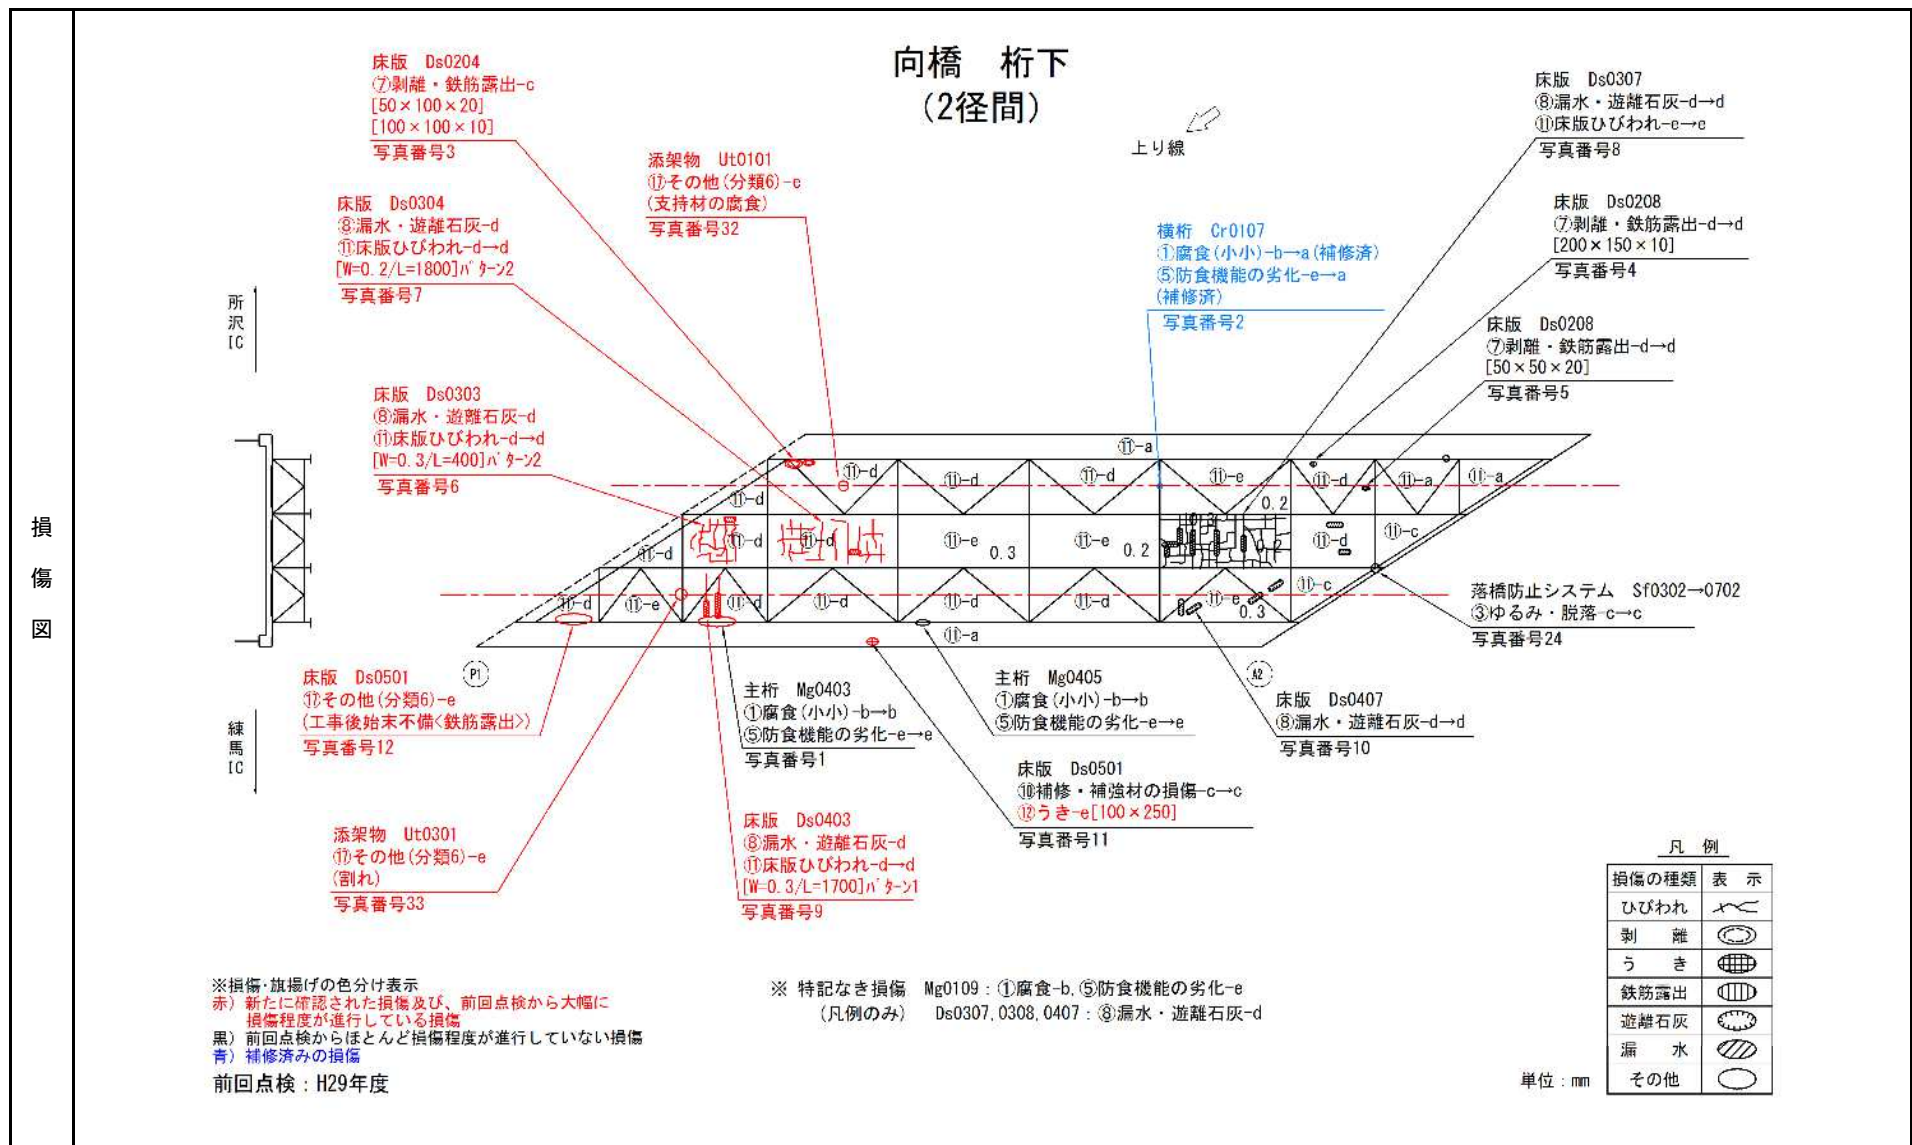

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-------------	-------------	-----	------------	-----	--------	-------	---


損 傷 図	向橋 A2橋台	
	※ 特記なき損傷 (凡例のみ) ※ 損傷・旗揚げの色分け表示 赤) 新たに確認された損傷及び、前回点検から大幅に 損傷程度が進行している損傷 黒) 前回点検からほとんど損傷程度が進行していない損傷 青) 補修済みの損傷 前回点検: H29年度	

凡 例	
損傷の種類	表 示
ひびわれ	
剥 離	
う き	
鉄筋露出	
遊離石灰	
漏 水	
その他	

単位: mm

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
-------------	-------------	-----	------------	-----	--------	-------	---

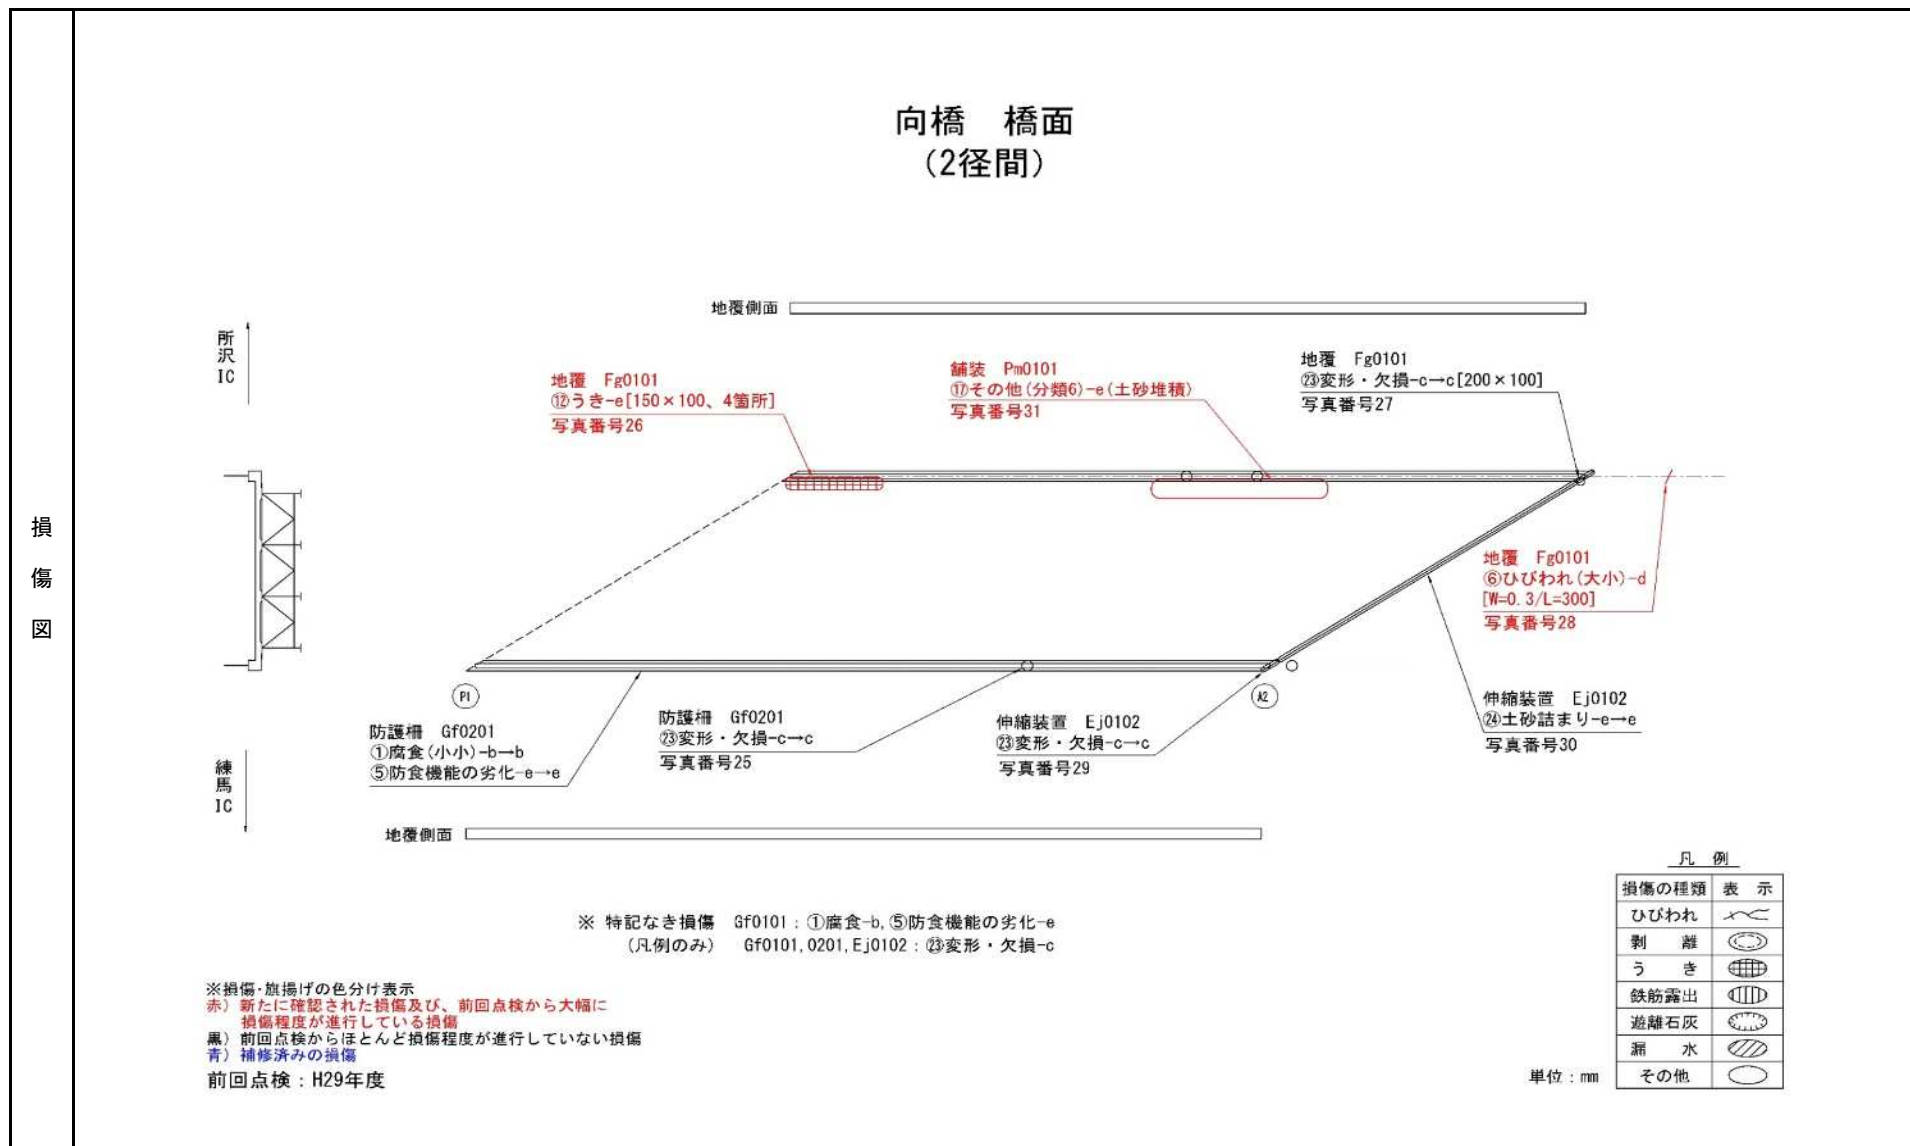

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		1		起点側		緯度 35° 47′ 07″ 経度 139° 33′ 19″		終点側		緯度 35° 47′ 09″ 経度 139° 33′ 18″		橋梁ID	35.78528,139.55528		
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋			路 線 名		市道7号線 産業道路			管理者		埼玉県新座市			橋梁コード		-		
備考																			

損 傷 写 真	写真番号	1	径間番号	1	写真番号	2	径間番号	1	写真番号	3	径間番号	1			
	部材名	主桁	要素番号	0302	部材名	主桁	要素番号	0401	部材名	横桁	要素番号	0104			
	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	b	損傷の種類	腐食	損傷程度	b			
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度			
				c								b		-	
				メモ								メモ		メモ	
				主桁に変形・欠損が見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				主桁に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				横桁に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 新規損傷			
	写真番号	4	径間番号	1	写真番号	5	径間番号	1	写真番号	6	径間番号	1			
	部材名	横桁	要素番号	0111	部材名	床版	要素番号	0208	部材名	床版	要素番号	0307			
	損傷の種類	腐食	損傷程度	b	損傷の種類	床版ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	床版ひびわれ	損傷程度	e			
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度			
				-								-		e	
				メモ								メモ		メモ	
				横桁に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 新規損傷				床版に遊離石灰を伴うひびわれが見られる。 ⑧漏水・遊離石灰-d 新規損傷				床版にひびわれが見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。			

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		1		起 点 側		緯 度		35° 47' 07"		終 点 側		緯 度		35° 47' 09"		橋 梁 ID		35.78528,139.55528	
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向 橋				路 線 名		市道7号線 産業道路				管 理 者		埼玉県新座市				橋 梁 コード		-			
備 考																							

損 傷 写 真	写真番号	7	径間番号	1	写真番号	8	径間番号	1	写真番号	9	径間番号	1
	部材名	床版	要素番号	0307	部材名	床版	要素番号	0405	部材名	床版	要素番号	0501
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			d				d					
			メモ				メモ					
			床版に剥離・鉄筋露出が見られる。 [100×100×10mm] 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				床版に遊離石灰がみられる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				床版に補修・補強材の損傷が見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。	
	写真番号	10	径間番号	1	写真番号	前回-10	径間番号	1	写真番号	11	径間番号	1
	部材名	基礎	要素番号	0102	部材名	基礎	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d
		前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度		
		d				-						
		メモ				メモ						
		基礎にひびわれが見られたが補修済み。				⑥ ひびわれ(大小) - d				柱部・壁部にひびわれが見られる。 [W=0.3mm/L=800mm] 新規損傷		

データ記録様式(その10) 損傷写真	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
備考							

損 傷 写 真	写真番号	12	径間番号	1	写真番号	13	径間番号	1	写真番号	14	径間番号	1
	部材名	胸壁	要素番号	0101	部材名	縦壁	要素番号	0101	部材名	縦壁	要素番号	0101
	損傷の種類	うき	損傷程度	e	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d
			前回損傷程度	—			前回損傷程度	d			前回損傷程度	d
			メモ				メモ				メモ	
			胸壁にうきが見られる。[600×600mm] 新規損傷				縦壁に漏水・遊離石灰が見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				縦壁に漏水・遊離石灰が見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。	
	写真番号	15	径間番号	1	写真番号	16	径間番号	1	写真番号	17	径間番号	1
	部材名	支承本体	要素番号	0101	部材名	支承本体	要素番号	0401	部材名	支承本体	要素番号	0102
	損傷の種類	腐食	損傷程度	b	損傷の種類	土砂詰まり	損傷程度	e	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
			前回損傷程度	b			前回損傷程度	e			前回損傷程度	—
			メモ				メモ				メモ	
			支承本体に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。				支承本体に土砂詰まりが見られる。 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。				支承本体に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 新規損傷	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋梁名	ムカイバシ 向橋	路線名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
備考							

損 傷 写 真	写真番号	18	径間番号	1	写真番号	19	径間番号	1	写真番号	20	径間番号	1
	部材名	支承本体	要素番号	0202	部材名	支承本体	要素番号	0302	部材名	支承本体	要素番号	0402
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
			前回損傷程度	-			前回損傷程度	c			前回損傷程度	-
			メモ	支承本体に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 新規損傷			メモ	支承本体に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。			メモ	支承本体に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 新規損傷
	写真番号	21	径間番号	1	写真番号	22	径間番号	1	写真番号	23	径間番号	1
	部材名	沓座モルタル	要素番号	0101	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	防護柵	要素番号	0201
	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	b
			前回損傷程度	c			前回損傷程度	c			前回損傷程度	b
			メモ	沓座モルタルに変形・欠損が見られる。 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。			メモ	防護柵に変形・欠損が見られる。 前回点検時から殆ど変化はなく進行は見られない。			メモ	防護柵に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 前回点検時から殆ど変化はなく進行は見られない。

データ記録様式(その10) 損傷写真			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
備考							

損 傷 写 真	写真番号	24	径間番号	1	写真番号	25	径間番号	1	写真番号	26	径間番号	1
	部材名	地覆	要素番号	0201	部材名	伸縮装置	要素番号	0101	部材名	伸縮装置	要素番号	0101
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c	損傷の種類	土砂詰まり	損傷程度	e
			前回損傷程度	d			前回損傷程度	c			前回損傷程度	e
			メモ				メモ				メモ	
			地覆にひびわれが見られる。 [W=0.5mm/L=300mm] 前回点検時から殆ど変化はなく進行は見られない。				伸縮装置に変形・欠損が見られる。 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。				伸縮装置に土砂詰まりが見られる。 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。	
	写真番号	27	径間番号	1	写真番号	28	径間番号	1	写真番号	29	径間番号	1
	部材名	舗装	要素番号	0101	部材名	舗装	要素番号	0101	部材名	排水ます	要素番号	0201
	損傷の種類	舗装の異常	損傷程度	c	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	土砂詰まり	損傷程度	e
			前回損傷程度	c			前回損傷程度	-			前回損傷程度	-
			メモ				メモ				メモ	
			舗装の異常が見られる。 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。 ⑭路面の凹凸 [h=70mm] 新規損傷				舗装に土砂堆積が見られる。 排水ます Dr0101 ⑳土砂詰り-e 新規損傷				排水ますに土砂詰りが見られる。 新規損傷	

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		1		起点側		緯度 35° 47′ 07″ 経度 139° 33′ 19″		終点側		緯度 35° 47′ 09″ 経度 139° 33′ 18″		橋梁ID		35.78528,139.55528			
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋				路 線 名		市道7号線 産業道路				管理者		埼玉県新座市				橋梁コード		-	
備考																					
損 傷 写 真	写真番号	30		径間番号	1		写真番号	31		径間番号	1		写真番号	1001		径間番号	1				
	部材名	排水管		要素番号	0101		部材名	排水管		要素番号	0201		部材名	主桁		要素番号	0203				
	損傷の種類	変形・欠損		損傷程度	c		損傷の種類	変形・欠損		損傷程度	c		損傷の種類	NON		損傷程度	a				
					前回損傷程度						前回損傷程度						前回損傷程度				
					c						c						a				
	メモ						メモ						メモ								
	排水ますに土砂詰りが見られる。 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。						排水管に変形・欠損が見られる。 ④土砂詰まり-e 前回点検時からほとんど変化がなく進行が見られない。						健全(健全度:a) 他 主桁 Mg0204～ 0209,0304, 0307,0308, 横桁 Cr0101,0105～0110, 0201,0203～0211, 0301～0311, 下横構 Li0103～0108, 0301～0306								
	写真番号	1002		径間番号	1		写真番号	1003		径間番号	1		写真番号	1004		径間番号	1				
	部材名	基礎		要素番号	0101		部材名	アンカーボルト		要素番号	0101		部材名	アンカーボルト		要素番号	0201				
	損傷の種類	NON		損傷程度	a		損傷の種類	NON		損傷程度	a		損傷の種類	NON		損傷程度	a				
					前回損傷程度						前回損傷程度						前回損傷程度				
					a						a						a				
	メモ						メモ						メモ								
	健全(健全度:a)						健全(健全度:a)						健全(健全度:a) 他 沓座モルタル Bm0201								

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		1		起 点 側		緯度	35° 47' 07"	終 点 側		緯度	35° 47' 09"	橋 梁 ID		35.78528,139.55528			
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋				路 線 名		市道7号線 産業道路				管 理 者		埼玉県新座市				橋 梁 コード		-	
備 考																					

損 傷 写 真	写真番号	1005	径間番号	1	写真番号	1006	径間番号	1	写真番号	1007	径間番号	1
	部材名	アンカーボルト	要素番号	0301	部材名	アンカーボルト	要素番号	0401	部材名	地覆	要素番号	0101
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
			前回損傷程度			前回損傷程度						
			a			a						
			メモ			メモ						
			健全(健全度: a) 他 沓座モルタル Bm0301			健全(健全度: a) 他 沓座モルタル Bm0401						
	写真番号	1008	径間番号	1	写真番号	1009	径間番号	1	写真番号	1010	径間番号	1
	部材名	投物防止柵	要素番号	0201	部材名	落橋防止システム	要素番号	0101	部材名	落橋防止システム	要素番号	0102
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
			前回損傷程度			前回損傷程度						
			a			a						
メモ			メモ									
健全(健全度: a) 他 舗装 Pm0201			健全(健全度:a) 他 落橋防止システム Sf0201.0301.04 01.05010601.07 01.0801.0901			健全(健全度:a) 他 落橋防止システム Sf0201.0301.0401						

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		2		起 点 側		緯 度	35° 47' 07"	終 点 側		緯 度	35° 47' 09"	橋 梁 ID		35.78528,139.55528		
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋			路 線 名		市道7号線 産業道路			管 理 者			埼玉県新座市			橋 梁 コード		-		
備 考																				

損 傷 写 真	写真番号	1	径間番号	2	写真番号	2	径間番号	2	写真番号	前回-27	径間番号	2
	部材名	主桁	要素番号	0403	部材名	横桁	要素番号	0107	部材名	横桁	要素番号	0107
	損傷の種類	腐食	損傷程度	b	損傷の種類	腐食	損傷程度	a	損傷の種類	腐食	損傷程度	b
			前回損傷程度			前回損傷程度						
			b			b						
			メモ			メモ						
			主桁に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-e 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。			横桁に腐食が見られたが補修済み。 ⑤防食機能の劣化(分類1)-a(補修済)						
	写真番号	3	径間番号	2	写真番号	4	径間番号	2	写真番号	5	径間番号	2
	部材名	床版	要素番号	0204	部材名	床版	要素番号	0208	部材名	床版	要素番号	0208
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d
		前回損傷程度			前回損傷程度							
		-			d							
		メモ			メモ							
		床版に剥離が見られる。 [50×100×20mm] [100×100×10mm] 新規損傷			床版に剥離が見られる。 [200×150×10mm] 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。			床版に鉄筋露出が見られる。 [50×50×20mm] 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		2		起点側		緯度 35° 47′ 07″ 経度 139° 33′ 19″		終点側		緯度 35° 47′ 09″ 経度 139° 33′ 18″		橋梁ID	35.78528,139.55528		
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋			路 線 名		市道7号線 産業道路			管理者		埼玉県新座市				橋梁コード		-	
備考																			
損 傷 写 真	写真番号	6		径間番号	2		写真番号	7		径間番号	2		写真番号	8		径間番号	2		
	部材名	床版		要素番号	0303		部材名	床版		要素番号	0304		部材名	床版		要素番号	0307		
	損傷の種類	床版ひびわれ		損傷程度	d		損傷の種類	床版ひびわれ		損傷程度	d		損傷の種類	床版ひびわれ		損傷程度	e		
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度			
				d				d				d				d			
				メモ				メモ				メモ				メモ			
	写真番号	9		径間番号	2		写真番号	10		径間番号	2		写真番号	11		径間番号	2		
	部材名	床版		要素番号	0403		部材名	床版		要素番号	0407		部材名	床版		要素番号	0501		
	損傷の種類	床版ひびわれ		損傷程度	d		損傷の種類	漏水・遊離石灰		損傷程度	d		損傷の種類	補修・補強材の損傷		損傷程度	c		
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度							
				d				d				d				d			
				メモ				メモ				メモ				メモ			

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		2		起 点 側		緯 度		35° 47' 07"		終 点 側		緯 度		35° 47' 09"		橋 梁 ID		35.78528,139.55528	
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向 橋				路 線 名		市道7号線 産業道路				管 理 者		埼玉県新座市				橋 梁 コード		-			
備 考																							

損 傷 写 真	写真番号	12	径間番号	2	写真番号	13	径間番号	2	写真番号	14	径間番号	2
	部材名	床版	要素番号	0501	部材名	胸壁	要素番号	0102	部材名	縦壁	要素番号	0102
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	その他	損傷程度	e
			前回損傷程度	-			前回損傷程度	d			前回損傷程度	e
			メモ	床版に工事後 始末不備の鉄 筋突出が見られ る。			メモ	胸壁にひびわ れが見られ る。 [W=3.0mm/L= 600mm]			メモ	縦壁に異物混 入が見られる。 前回点検時か ら殆ど変化が なく進行が見 られない。
	写真番号	15	径間番号	2	写真番号	前回-35	径間番号	2	写真番号	16	径間番号	2
	部材名	縦壁	要素番号	0102	部材名	縦壁	要素番号	0102	部材名	縦壁	要素番号	0102
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	a	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	a
			前回損傷程度	d			前回損傷程度	-			前回損傷程度	d
メモ			縦壁に剥離・ 鉄筋露出が 見られたが補 修済み。	メモ			⑦ 剥離・鉄筋露 出 - d	メモ			縦壁にひびわ れが見られた が補修済み。 ⑧ 漏水・遊離 石灰-d→a 縦壁に漏水・遊 離石灰が見ら れたが補修済 み。	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
備考							

損 傷 写 真	写真番号	前回-34	径間番号	2	写真番号	17	径間番号	2	写真番号	18	径間番号	2
	部材名	翼壁	要素番号	0102	部材名	翼壁	要素番号	0102	部材名	翼壁	要素番号	0102
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	うき	損傷程度	e
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				-				d				e
				メモ				メモ				メモ
				⑥ ひびわれ (大小) - d ⑧ 漏水・遊離 石灰 - d				翼壁にひびわ れが見られ る。 [W=1.0mm/L= 300mm] 前回点検時 から殆ど変化 がなく進行が 見られない。				翼壁にうきが 見られる。 [300×100mm] 前回点検時か ら殆ど変化が なく進行が見 られない。
	写真番号	19	径間番号	2	写真番号	前回-40	径間番号	2	写真番号	20	径間番号	2
	部材名	支承本体	要素番号	0102	部材名	支承本体	要素番号	0102	部材名	支承本体	要素番号	0202
	損傷の種類	腐食	損傷程度	a	損傷の種類	土砂詰まり	損傷程度	e	損傷の種類	腐食	損傷程度	b
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				e				-				b
				メモ				メモ				メモ
				支承本体に土 砂詰まりが見 られたが撤去 済み。				⑭ 土砂詰まり - e				支承本体に腐食 が見られる。 ⑤防食機能の劣 化(分類1)-e→e 前回点検時から 殆ど変化がなく 進行が見られない。

データ記録様式(その10) 損傷写真	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528,139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
備考							

損 傷 写 真	写真番号	21	径間番号	2	写真番号	22	径間番号	2	写真番号	23	径間番号	2
	部材名	支承本体	要素番号	0302	部材名	アンカーボルト	要素番号	0102	部材名	アンカーボルト	要素番号	0402
	損傷の種類	腐食	損傷程度	b	損傷の種類	防食機能の劣化	損傷程度	d	損傷の種類	ゆるみ・脱落	損傷程度	c
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			b				d				c	
			メモ				メモ				メモ	
			支承本体に腐食が見られる。 ⑤防食機能の劣化(分類1)→e 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				アンカーボルトに防食機能の劣化が見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				アンカーボルトにゆるみが見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。	
	写真番号	24	径間番号	2	写真番号	25	径間番号	2	写真番号	26	径間番号	2
	部材名	落橋防止システム	要素番号	0702	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	地覆	要素番号	0101
	損傷の種類	ゆるみ・脱落	損傷程度	c	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c	損傷の種類	うき	損傷程度	e
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			c				c				-	
			メモ				メモ				メモ	
			落橋防止システムにゆるみ・脱落が見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。 要素番号を0302から0702に変更した				防護柵に変形・欠損が見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。				地覆にうきが見られる。[150×100mm、4箇所] 新規損傷	

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		2		起点側		緯度	35° 47' 07"	終点側		緯度	35° 47' 09"	橋梁ID		35.78528,139.55528		
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋				路 線 名		市道7号線 産業道路				管理者		埼玉県新座市				橋梁コード		-
備考																				

損 傷 写 真	写真番号	27	径間番号	2	写真番号	28	径間番号	2	写真番号	29	径間番号	2
	部材名	地覆	要素番号	0101	部材名	地覆	要素番号	0101	部材名	伸縮装置	要素番号	0102
	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c
			前回損傷程度			前回損傷程度						
			c			c						
			メモ			メモ						
			地覆に変形・欠損が見られる。 [200×100mm] 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。			地覆にひびわれが見られる。 [W=0.3mm/L=300mm] 新規損傷			伸縮装置に変形・欠損が見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。			
	写真番号	30	径間番号	2	写真番号	31	径間番号	2	写真番号	32	径間番号	2
	部材名	伸縮装置	要素番号	0102	部材名	舗装	要素番号	0101	部材名	添架物	要素番号	0101
	損傷の種類	土砂詰まり	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e
		前回損傷程度			前回損傷程度							
		e			e							
		メモ			メモ							
		伸縮装置に土砂詰まりが見られる。 前回点検時から殆ど変化がなく進行が見られない。			舗装に土砂堆積が見られる。 新規損傷			添架物に支持材の腐食が見られる。 新規損傷				


データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		2		起点側		緯度	35° 47' 07"	終点側		緯度	35° 47' 09"	橋梁ID		35.78528,139.55528	
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋		路 線 名		市道7号線 産業道路		管理者		埼玉県新座市						橋梁コード		-	
備考																			

損 傷 写 真	写真番号	33	径間番号	2	写真番号	1111	径間番号	2	写真番号	1112	径間番号	2
	部材名	添架物	要素番号	0301	部材名	主桁	要素番号	0104	部材名	主桁	要素番号	0302
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
			前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度			
			-			a						
			メモ			メモ						
			添架物に割れが見られる。 新規損傷			健全(健全度: a) 他 主桁 Mg0303~0402, 0404,0406, 0407, 横桁 Cr0104~0111, 0203~0211, 0302~0311						
	写真番号	1113	径間番号	2	写真番号	1114	径間番号	2	写真番号	1115	径間番号	2
	部材名	床版	要素番号	0101	部材名	基礎	要素番号	0102	部材名	下横構	要素番号	0103
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
		前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度				
		a			a							
		メモ			メモ							
		健全(健全度: a)			健全(健全度: a)							

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		2		起点側		緯度	35° 47' 07"	終点側		緯度	35° 47' 09"	橋梁ID		35.78528,139.55528			
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋				路 線 名		市道7号線 産業道路				管理者		埼玉県新座市				橋梁コード		-	
備考																					

損 傷 写 真	写真番号	1113	径間番号	2	写真番号	1114	径間番号	2	写真番号	1115	径間番号	2
	部材名	アンカーボルト	要素番号	0202	部材名	アンカーボルト	要素番号	0302	部材名	沓座モルタル	要素番号	0102
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
			前回損傷程度			前回損傷程度						
			a			a						
			メモ			メモ						
			健全(健全度: a) 他 沓座モルタル Bm 0202 落橋防止シス テム Sf 0202			健全(健全度: a) 他 沓座モルタル Bm 0302						
	写真番号	1116	径間番号	2	写真番号	1117	径間番号	2	写真番号	1118	径間番号	2
	部材名	沓座モルタル	要素番号	0402	部材名	地覆	要素番号	0201	部材名	投物防止柵	要素番号	0101
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
			前回損傷程度			前回損傷程度						
			a			a						
メモ			メモ									
健全(健全度: a) 他 投物防止柵 Fp0201			健全(健全度: a) 他 投物防止柵 Fp0201									

データ記録様式(その10) 損傷写真				径 間 番 号		2		起点側 緯度 35° 47' 07" 経度 139° 33' 19"		終点側 緯度 35° 47' 09" 経度 139° 33' 18"		橋梁ID		35.78528,139.55528					
フリガナ 橋 梁 名		ムカイバシ 向橋				路 線 名		市道7号線 産業道路				管理者		埼玉県新座市		橋梁コード		-	
備考																			

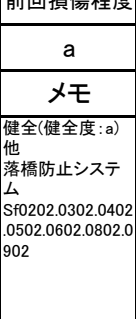損 傷 写 真	写真番号	1119		径間番号	2		写真番号	1120		径間番号	2		写真番号	1121		径間番号	2	
	部材名	舗装		要素番号	0201		部材名	落橋防止システム		要素番号	0101		部材名	落橋防止システム		要素番号	0102	
	損傷の種類	NON		損傷程度	a		損傷の種類	NON		損傷程度	a		損傷の種類	NON		損傷程度	a	
				前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度						
				a				-										
				メモ				メモ										
				健全(健全度:a)				健全(健全度:a) 他 落橋防止システム Sf0201.0301.04 01										
	写真番号			径間番号			写真番号			径間番号			写真番号			径間番号		
	部材名			要素番号			部材名			要素番号			部材名			要素番号		
	損傷の種類			損傷程度			損傷の種類			損傷程度			損傷の種類			損傷程度		
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度							
			メモ				メモ											

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0104	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0104	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0104	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0104	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0104	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0104	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0104	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0104	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0104	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0104	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0104	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0104	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0104	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0105	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0105	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0105	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0105	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0105	e				防食機能の劣化	1

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0105	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0105	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0105	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0105	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0105	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0105	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0105	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0105	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0106	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0106	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0106	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0106	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0106	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0106	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0106	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0106	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0106	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0106	a				漏水・滞水	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0106	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0106	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0106	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0107	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0107	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0107	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0107	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0107	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0107	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0107	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0107	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0107	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0107	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0107	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0107	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0107	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0108	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0108	a				亀裂	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0108	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0108	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0108	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0108	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0108	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0108	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0108	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0108	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0108	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0108	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0108	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0109	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0109	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0109	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0109	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0109	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0109	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0109	NA				遊間の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0109	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0109	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0109	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0109	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0109	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0109	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0110	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0110	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0110	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0110	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0110	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0110	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0110	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0110	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0110	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0110	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0110	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0110	a				異常なたわみ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0110	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0203	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0204	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0205	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0206	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0207	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0208	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0209	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0302	a				腐食	
S	S	主桁	Mg	0302	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0302	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0302	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0302	a				防食機能の劣化	
S	S	主桁	Mg	0302	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0302	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0302	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0302	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0302	a				漏水・滞水	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0302	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0302	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0302	c				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0303	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0303	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0303	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0303	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0303	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0303	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0303	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0303	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0303	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0303	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0303	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0303	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0303	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0304	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0305	b				腐食	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0305	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0305	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0305	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0305	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0305	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0305	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0305	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0305	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0305	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0305	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0305	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0305	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0306	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0306	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0306	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0306	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0306	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0306	NA				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0306	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0306	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0306	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0306	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0306	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0306	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0306	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0307	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0308	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0401	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0401	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0401	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0401	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0401	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0401	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0401	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0401	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0401	NA				定着部の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0401	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0401	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0401	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0401	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0402	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0402	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0402	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0402	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0402	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0402	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0402	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0402	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0402	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0402	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0402	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0402	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0402	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0403	b				腐食	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0403	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0403	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0403	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0403	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0403	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0403	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0403	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0403	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0403	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0403	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0403	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0403	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0404	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0404	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0404	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0404	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0404	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0404	NA				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0404	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0404	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0404	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0404	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0404	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0404	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0404	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0405	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0405	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0405	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0405	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0405	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0405	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0405	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0405	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0405	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0405	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0405	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0405	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0405	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0406	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0406	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0406	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0406	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0406	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0406	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0406	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0406	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0406	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0406	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0406	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0406	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0406	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0407	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0407	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0407	a				ゆるみ・脱落	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0407	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0407	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0407	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0407	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0407	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0407	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0407	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0407	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0407	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0407	a				変形・欠損	
S	S	横桁	Cr	0101	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0104	b				腐食	
S	S	横桁	Cr	0104	a				亀裂	
S	S	横桁	Cr	0104	a				ゆるみ・脱落	
S	S	横桁	Cr	0104	a				破断	
S	S	横桁	Cr	0104	e				防食機能の劣化	1
S	S	横桁	Cr	0104	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	横桁	Cr	0104	NA				遊間の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	横桁	Cr	0104	a				その他	
S	S	横桁	Cr	0104	NA				定着部の異常	
S	S	横桁	Cr	0104	a				漏水・滞水	
S	S	横桁	Cr	0104	a				異常な音・振動	
S	S	横桁	Cr	0104	a				異常なたわみ	
S	S	横桁	Cr	0104	a				変形・欠損	
S	S	横桁	Cr	0105	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0106	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0107	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0108	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0109	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0110	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0111	b				腐食	
S	S	横桁	Cr	0111	a				亀裂	
S	S	横桁	Cr	0111	a				ゆるみ・脱落	
S	S	横桁	Cr	0111	a				破断	
S	S	横桁	Cr	0111	e				防食機能の劣化	1
S	S	横桁	Cr	0111	NA				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	横桁	Cr	0111	NA				遊間の異常	
S	S	横桁	Cr	0111	a				その他	
S	S	横桁	Cr	0111	NA				定着部の異常	
S	S	横桁	Cr	0111	a				漏水・滞水	
S	S	横桁	Cr	0111	a				異常な音・振動	
S	S	横桁	Cr	0111	a				異常なたわみ	
S	S	横桁	Cr	0111	a				変形・欠損	
S	S	横桁	Cr	0201	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0203	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0204	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0205	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0206	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0207	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0208	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0209	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0211	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0301	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0302	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	横桁	Cr	0303	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0304	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0305	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0306	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0307	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0308	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0311	a				NON	
S	C	床版	Ds	0101	a				NON	
S	C	床版	Ds	0203	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0203	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0203	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0203	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0203	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0203	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0203	a				うき	
S	C	床版	Ds	0203	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0203	a				その他	
S	C	床版	Ds	0203	NA				定着部の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0203	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0203	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0203	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0203	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0203	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0204	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0204	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0204	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0204	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0204	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0204	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0204	a				うき	
S	C	床版	Ds	0204	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0204	a				その他	
S	C	床版	Ds	0204	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0204	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0204	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0204	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0204	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0204	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0205	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0205	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0205	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0205	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0205	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0205	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0205	a				うき	
S	C	床版	Ds	0205	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0205	a				その他	
S	C	床版	Ds	0205	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0205	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0205	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0205	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0205	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0205	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0206	NA				ひびわれ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0206	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0206	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0206	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0206	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0206	e	0.2	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0206	a				うき	
S	C	床版	Ds	0206	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0206	a				その他	
S	C	床版	Ds	0206	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0206	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0206	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0206	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0206	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0206	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0207	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0207	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0207	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0207	a				抜け落ち	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0207	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0207	e	0.2	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0207	a				うき	
S	C	床版	Ds	0207	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0207	a				その他	
S	C	床版	Ds	0207	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0207	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0207	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0207	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0207	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0207	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0208	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0208	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0208	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0208	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0208	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0208	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0208	a				うき	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0208	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0208	a				その他	
S	C	床版	Ds	0208	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0208	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0208	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0208	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0208	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0208	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0209	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0209	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0209	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0209	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0209	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0209	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0209	a				うき	
S	C	床版	Ds	0209	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0209	a				その他	
S	C	床版	Ds	0209	NA				定着部の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0209	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0209	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0209	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0209	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0209	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0210	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0210	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0210	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0210	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0210	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0210	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0210	a				うき	
S	C	床版	Ds	0210	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0210	a				その他	
S	C	床版	Ds	0210	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0210	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0210	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0210	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0210	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0210	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0302	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0302	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0302	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0302	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0302	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0302	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0302	a				うき	
S	C	床版	Ds	0302	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0302	a				その他	
S	C	床版	Ds	0302	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0302	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0302	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0302	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0302	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0302	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0303	NA				ひびわれ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0303	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0303	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0303	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0303	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0303	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0303	a				うき	
S	C	床版	Ds	0303	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0303	a				その他	
S	C	床版	Ds	0303	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0303	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0303	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0303	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0303	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0303	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0304	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0304	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0304	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0304	a				抜け落ち	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33′ 19″		経度	139° 33′ 18″		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0304	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0304	e				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0304	a				うき	
S	C	床版	Ds	0304	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0304	a				その他	
S	C	床版	Ds	0304	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0304	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0304	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0304	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0304	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0304	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0305	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0305	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0305	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0305	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0305	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0305	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0305	a				うき	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0305	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0305	a				その他	
S	C	床版	Ds	0305	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0305	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0305	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0305	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0305	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0305	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0306	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0306	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0306	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0306	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0306	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0306	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0306	a				うき	
S	C	床版	Ds	0306	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0306	a				その他	
S	C	床版	Ds	0306	NA				定着部の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0306	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0306	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0306	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0306	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0306	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0307	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0307	d	100×100×10	mm		剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0307	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0307	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0307	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0307	e				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0307	a				うき	
S	C	床版	Ds	0307	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0307	a				その他	
S	C	床版	Ds	0307	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0307	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0307	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0307	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0307	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0307	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0308	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0308	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0308	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0308	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0308	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0308	e	0.2	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0308	a				うき	
S	C	床版	Ds	0308	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0308	a				その他	
S	C	床版	Ds	0308	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0308	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0308	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0308	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0308	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0308	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0309	NA				ひびわれ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0309	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0309	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0309	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0309	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0309	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0309	a				うき	
S	C	床版	Ds	0309	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0309	a				その他	
S	C	床版	Ds	0309	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0309	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0309	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0309	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0309	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0309	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0401	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0401	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0401	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0401	a				抜け落ち	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33′ 19″		経度	139° 33′ 18″		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0401	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0401	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0401	a				うき	
S	C	床版	Ds	0401	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0401	a				その他	
S	C	床版	Ds	0401	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0401	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0401	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0401	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0401	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0401	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0402	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0402	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0402	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0402	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0402	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0402	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0402	a				うき	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0402	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0402	a				その他	
S	C	床版	Ds	0402	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0402	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0402	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0402	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0402	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0402	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0403	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0403	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0403	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0403	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0403	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0403	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0403	a				うき	
S	C	床版	Ds	0403	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0403	a				その他	
S	C	床版	Ds	0403	NA				定着部の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路		管理者	埼玉県新座市			橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	--	-----	--------	--	--	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0403	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0403	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0403	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0403	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0403	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0404	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0404	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0404	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0404	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0404	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0404	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0404	a				うき	
S	C	床版	Ds	0404	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0404	a				その他	
S	C	床版	Ds	0404	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0404	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0404	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0404	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0404	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0404	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0405	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0405	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0405	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0405	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0405	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0405	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0405	a				うき	
S	C	床版	Ds	0405	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0405	a				その他	
S	C	床版	Ds	0405	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0405	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0405	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0405	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0405	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0405	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0406	NA				ひびわれ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0406	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0406	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0406	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0406	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0406	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0406	a				うき	
S	C	床版	Ds	0406	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0406	a				その他	
S	C	床版	Ds	0406	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0406	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0406	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0406	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0406	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0406	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0407	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0407	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0407	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0407	a				抜け落ち	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0407	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0407	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0407	a				うき	
S	C	床版	Ds	0407	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0407	a				その他	
S	C	床版	Ds	0407	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0407	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0407	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0407	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0407	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0407	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0408	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0408	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0408	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0408	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0408	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0408	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0408	a				うき	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0408	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0408	a				その他	
S	C	床版	Ds	0408	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0408	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0408	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0408	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0408	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0408	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0501	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0501	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0501	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0501	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0501	c				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0501	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0501	a				うき	
S	C	床版	Ds	0501	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0501	a				その他	
S	C	床版	Ds	0501	NA				定着部の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0501	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0501	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0501	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0501	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0501	a				変形・欠損	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				ひびわれ	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				剥離・鉄筋露出	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				漏水・遊離石灰	
A	C	胸壁	Ap	0101	NA				補修・補強材の損傷	
A	C	胸壁	Ap	0101	e	600×600	mm		うき	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				その他	
A	C	胸壁	Ap	0101	NA				定着部の異常	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				変色・劣化	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				漏水・滞水	
A	C	胸壁	Ap	0101	NA				異常な音・振動	
A	C	胸壁	Ap	0101	NA				異常なたわみ	
A	C	胸壁	Ap	0101	a				変形・欠損	
A	C	豎壁	Ac	0101	d	W=1.0	mm		ひびわれ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
A	C	豎壁	Ac	0101	a				剥離・鉄筋露出	
A	C	豎壁	Ac	0101	d				漏水・遊離石灰	
A	C	豎壁	Ac	0101	NA				補修・補強材の損傷	
A	C	豎壁	Ac	0101	a				うき	
A	C	豎壁	Ac	0101	a				その他	
A	C	豎壁	Ac	0101	NA				定着部の異常	
A	C	豎壁	Ac	0101	a				変色・劣化	
A	C	豎壁	Ac	0101	a				漏水・滞水	
A	C	豎壁	Ac	0101	NA				異常な音・振動	
A	C	豎壁	Ac	0101	NA				異常なたわみ	
A	C	豎壁	Ac	0101	a				変形・欠損	
A	C	翼壁	Aw	0101	a				NON	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	d	W=0.3/L=800	mm		ひびわれ	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				剥離・鉄筋露出	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				漏水・遊離石灰	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	NA				補修・補強材の損傷	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				うき	
P	C	柱部・壁部	Pw	0102	a				その他	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528, 139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

[illegible]

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0104	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0105	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0106	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0107	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0108	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0109	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0109	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0109	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0109	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0109	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0109	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0109	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0109	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0109	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0109	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0109	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0109	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0109	a				変形・欠損	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0110	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0203	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0204	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0205	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0206	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0207	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0208	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0209	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0302	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0303	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0304	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0305	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0306	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0307	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0308	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0401	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0402	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0403	b				腐食	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0403	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0403	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0403	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0403	e				防食機能の劣化	1
S	S	主桁	Mg	0403	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0403	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0403	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0403	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0403	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0403	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0403	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0403	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0404	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0405	b				腐食	
S	S	主桁	Mg	0405	a				亀裂	
S	S	主桁	Mg	0405	a				ゆるみ・脱落	
S	S	主桁	Mg	0405	a				破断	
S	S	主桁	Mg	0405	e				防食機能の劣化	1

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	主桁	Mg	0405	NA				補修・補強材の損傷	
S	S	主桁	Mg	0405	NA				遊間の異常	
S	S	主桁	Mg	0405	a				その他	
S	S	主桁	Mg	0405	NA				定着部の異常	
S	S	主桁	Mg	0405	a				漏水・滞水	
S	S	主桁	Mg	0405	a				異常な音・振動	
S	S	主桁	Mg	0405	a				異常なたわみ	
S	S	主桁	Mg	0405	a				変形・欠損	
S	S	主桁	Mg	0406	a				NON	
S	S	主桁	Mg	0407	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0104	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0105	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0106	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0107	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0108	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0109	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0110	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0111	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	横桁	Cr	0203	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0204	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0205	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0206	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0207	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0208	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0209	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0211	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0302	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0303	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0304	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0305	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0306	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0307	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0308	a				NON	
S	S	横桁	Cr	0311	a				NON	
S	C	床版	Ds	0101	a				NON	
S	C	床版	Ds	0203	NA				ひびわれ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0203	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0203	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0203	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0203	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0203	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0203	a				うき	
S	C	床版	Ds	0203	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0203	a				その他	
S	C	床版	Ds	0203	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0203	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0203	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0203	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0203	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0203	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0204	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0204	c	50×100×20、100×100×10	mm		剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0204	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0204	a				抜け落ち	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0204	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0204	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0204	a				うき	
S	C	床版	Ds	0204	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0204	a				その他	
S	C	床版	Ds	0204	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0204	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0204	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0204	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0204	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0204	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0205	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0205	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0205	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0205	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0205	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0205	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0205	a				うき	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0205	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0205	a				その他	
S	C	床版	Ds	0205	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0205	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0205	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0205	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0205	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0205	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0206	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0206	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0206	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0206	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0206	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0206	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0206	a				うき	
S	C	床版	Ds	0206	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0206	a				その他	
S	C	床版	Ds	0206	NA				定着部の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0206	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0206	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0206	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0206	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0206	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0207	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0207	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0207	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0207	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0207	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0207	e	0.2	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0207	a				うき	
S	C	床版	Ds	0207	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0207	a				その他	
S	C	床版	Ds	0207	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0207	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0207	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0207	a				異常な音・振動	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0207	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0207	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0208	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0208	d	50×50×20、200×150×10	mm		剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0208	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0208	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0208	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0208	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0208	a				うき	
S	C	床版	Ds	0208	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0208	a				その他	
S	C	床版	Ds	0208	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0208	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0208	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0208	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0208	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0208	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0209	a				NON	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0210	a				NON	
S	C	床版	Ds	0302	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0302	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0302	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0302	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0302	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0302	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0302	a				うき	
S	C	床版	Ds	0302	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0302	a				その他	
S	C	床版	Ds	0302	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0302	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0302	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0302	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0302	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0302	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0303	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0303	a				剥離・鉄筋露出	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0303	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0303	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0303	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0303	d	W=0.3/L=400	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0303	a				うき	
S	C	床版	Ds	0303	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0303	a				その他	
S	C	床版	Ds	0303	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0303	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0303	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0303	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0303	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0303	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0304	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0304	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0304	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0304	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0304	a				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0304	d	W=0.3/L=1800	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0304	a				うき	
S	C	床版	Ds	0304	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0304	a				その他	
S	C	床版	Ds	0304	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0304	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0304	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0304	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0304	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0304	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0305	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0305	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0305	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0305	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0305	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0305	e	0.3	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0305	a				うき	
S	C	床版	Ds	0305	NA				遊間の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0305	a				その他	
S	C	床版	Ds	0305	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0305	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0305	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0305	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0305	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0305	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0306	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0306	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0306	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0306	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0306	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0306	e	0.2	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0306	a				うき	
S	C	床版	Ds	0306	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0306	a				その他	
S	C	床版	Ds	0306	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0306	a				変色・劣化	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0306	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0306	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0306	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0306	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0307	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0307	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0307	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0307	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0307	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0307	e	0.2	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0307	a				うき	
S	C	床版	Ds	0307	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0307	a				その他	
S	C	床版	Ds	0307	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0307	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0307	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0307	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0307	NA				異常なたわみ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0307	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0308	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0308	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0308	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0308	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0308	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0308	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0308	a				うき	
S	C	床版	Ds	0308	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0308	a				その他	
S	C	床版	Ds	0308	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0308	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0308	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0308	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0308	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0308	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0309	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0309	a				剥離・鉄筋露出	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0309	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0309	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0309	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0309	c				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0309	a				うき	
S	C	床版	Ds	0309	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0309	a				その他	
S	C	床版	Ds	0309	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0309	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0309	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0309	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0309	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0309	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0401	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0401	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0401	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0401	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0401	a				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0401	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0401	a				うき	
S	C	床版	Ds	0401	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0401	a				その他	
S	C	床版	Ds	0401	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0401	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0401	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0401	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0401	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0401	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0402	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0402	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0402	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0402	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0402	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0402	e				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0402	a				うき	
S	C	床版	Ds	0402	NA				遊間の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0402	a				その他	
S	C	床版	Ds	0402	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0402	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0402	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0402	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0402	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0402	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0403	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0403	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0403	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0403	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0403	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0403	d	W=0.3/L=1700	mm	1	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0403	a				うき	
S	C	床版	Ds	0403	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0403	a				その他	
S	C	床版	Ds	0403	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0403	a				変色・劣化	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0403	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0403	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0403	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0403	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0404	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0404	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0404	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0404	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0404	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0404	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0404	a				うき	
S	C	床版	Ds	0404	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0404	a				その他	
S	C	床版	Ds	0404	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0404	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0404	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0404	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0404	NA				異常なたわみ	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0404	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0405	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0405	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0405	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0405	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0405	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0405	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0405	a				うき	
S	C	床版	Ds	0405	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0405	a				その他	
S	C	床版	Ds	0405	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0405	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0405	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0405	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0405	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0405	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0406	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0406	a				剥離・鉄筋露出	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0406	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0406	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0406	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0406	d				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0406	a				うき	
S	C	床版	Ds	0406	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0406	a				その他	
S	C	床版	Ds	0406	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0406	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0406	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0406	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0406	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0406	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0407	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0407	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0407	d				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0407	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0407	a				補修・補強材の損傷	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0407	e	0.3	mm	2	床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0407	a				うき	
S	C	床版	Ds	0407	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0407	a				その他	
S	C	床版	Ds	0407	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0407	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0407	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0407	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0407	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0407	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0408	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0408	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0408	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0408	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0408	a				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0408	c				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0408	a				うき	
S	C	床版	Ds	0408	NA				遊間の異常	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0408	a				その他	
S	C	床版	Ds	0408	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0408	a				変色・劣化	
S	C	床版	Ds	0408	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0408	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0408	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0408	a				変形・欠損	
S	C	床版	Ds	0501	NA				ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0501	a				剥離・鉄筋露出	
S	C	床版	Ds	0501	a				漏水・遊離石灰	
S	C	床版	Ds	0501	a				抜け落ち	
S	C	床版	Ds	0501	c				補修・補強材の損傷	
S	C	床版	Ds	0501	a				床版ひびわれ	
S	C	床版	Ds	0501	e	100×250	mm		うき	
S	C	床版	Ds	0501	NA				遊間の異常	
S	C	床版	Ds	0501	e				その他	
S	C	床版	Ds	0501	NA				定着部の異常	
S	C	床版	Ds	0501	a				変色・劣化	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	C	床版	Ds	0501	a				漏水・滞水	
S	C	床版	Ds	0501	a				異常な音・振動	
S	C	床版	Ds	0501	NA				異常なたわみ	
S	C	床版	Ds	0501	a				変形・欠損	
A	C	胸壁	Ap	0102	d	W=3.0/L=600	mm		ひびわれ	
A	C	胸壁	Ap	0102	a				剥離・鉄筋露出	
A	C	胸壁	Ap	0102	a				漏水・遊離石灰	
A	C	胸壁	Ap	0102	NA				補修・補強材の損傷	
A	C	胸壁	Ap	0102	a				うき	
A	C	胸壁	Ap	0102	a				その他	
A	C	胸壁	Ap	0102	NA				定着部の異常	
A	C	胸壁	Ap	0102	a				変色・劣化	
A	C	胸壁	Ap	0102	a				漏水・滞水	
A	C	胸壁	Ap	0102	NA				異常な音・振動	
A	C	胸壁	Ap	0102	NA				異常なたわみ	
A	C	胸壁	Ap	0102	a				変形・欠損	
A	C	縦壁	Ac	0102	a				ひびわれ	
A	C	縦壁	Ac	0102	a				剥離・鉄筋露出	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
A	C	縦壁	Ac	0102	a				漏水・遊離石灰	
A	C	縦壁	Ac	0102	NA				補修・補強材の損傷	
A	C	縦壁	Ac	0102	a				うき	
A	C	縦壁	Ac	0102	e				その他	
A	C	縦壁	Ac	0102	NA				定着部の異常	
A	C	縦壁	Ac	0102	a				変色・劣化	
A	C	縦壁	Ac	0102	a				漏水・滞水	
A	C	縦壁	Ac	0102	NA				異常な音・振動	
A	C	縦壁	Ac	0102	NA				異常なたわみ	
A	C	縦壁	Ac	0102	a				変形・欠損	
A	C	翼壁	Aw	0102	d	W=1.0/L=300	mm		ひびわれ	
A	C	翼壁	Aw	0102	a				剥離・鉄筋露出	
A	C	翼壁	Aw	0102	a				漏水・遊離石灰	
A	C	翼壁	Aw	0102	NA				補修・補強材の損傷	
A	C	翼壁	Aw	0102	e	300×100	mm		うき	
A	C	翼壁	Aw	0102	a				その他	
A	C	翼壁	Aw	0102	NA				定着部の異常	
A	C	翼壁	Aw	0102	a				変色・劣化	

データ記録様式(その11) 損傷程度の評価記入表 (主要部材)	径 間 番 号	2	起 点 側	緯度	35° 47' 07"	終 点 側	緯度	35° 47' 09"	橋 梁 ID	35.78528, 139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

[illegible]

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	下横構	LI	0103	a				NON	
S	S	下横構	LI	0104	a				NON	
S	S	下横構	LI	0105	a				NON	
S	S	下横構	LI	0106	a				NON	
S	S	下横構	LI	0107	a				NON	
S	S	下横構	LI	0108	a				NON	
S	S	下横構	LI	0301	a				NON	
S	S	下横構	LI	0302	a				NON	
S	S	下横構	LI	0303	a				NON	
S	S	下横構	LI	0304	a				NON	
S	S	下横構	LI	0305	a				NON	
S	S	下横構	LI	0306	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0101	b				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0101	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0101	a				遊間の異常	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0101	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0101	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0102	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0102	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0102	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				変形・欠損	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0102	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0201	b				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0201	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0201	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0201	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0202	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				ゆるみ・脱落	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33′ 19″		経度	139° 33′ 18″		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0202	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0202	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0202	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0301	b				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0301	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0301	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				その他	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0301	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0301	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0302	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0302	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0302	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				沈下・移動・傾斜	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0401	b				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0401	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0401	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0401	e				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0401	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0402	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0402	e				防食機能の劣化	1

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0402	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	アンカーボルト	Ba	0101	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0201	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0202	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0301	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0302	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0401	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0101	a				ひびわれ	
B	C	沓座モルタル	Bm	0101	a				剥離・鉄筋露出	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	C	沓座モルタル	Bm	0101	a				うき	
B	C	沓座モルタル	Bm	0101	a				その他	
B	C	沓座モルタル	Bm	0101	a				漏水・滞水	
B	C	沓座モルタル	Bm	0101	c				変形・欠損	
B	C	沓座モルタル	Bm	0102	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0201	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0202	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0301	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0302	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0401	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0402	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0101	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0102	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0201	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0202	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0301	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0302	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0401	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33′ 19″		経度	139° 33′ 18″		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	落橋防止システム	Sf	0402	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0501	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0502	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0601	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0602	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0701	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0801	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0901	a				NON	
R	S	防護柵	Gf	0101	b				腐食	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				亀裂	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				ゆるみ・脱落	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				破断	
R	S	防護柵	Gf	0101	e				防食機能の劣化	1
R	S	防護柵	Gf	0101	a				補修・補強材の損傷	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				その他	
R	S	防護柵	Gf	0101	c				変形・欠損	
R	S	防護柵	Gf	0201	b				腐食	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				亀裂	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)				径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
R	S	防護柵	Gf	0201	a				ゆるみ・脱落	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				破断	
R	S	防護柵	Gf	0201	e				防食機能の劣化	1
R	S	防護柵	Gf	0201	a				補修・補強材の損傷	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				その他	
R	S	防護柵	Gf	0201	c				変形・欠損	
R	C	地覆	Fg	0101	a				NON	
R	C	地覆	Fg	0201	d	W=0.5/L=300	mm		ひびわれ	
R	C	地覆	Fg	0201	a				剥離・鉄筋露出	
R	C	地覆	Fg	0201	a				漏水・遊離石灰	
R	C	地覆	Fg	0201	a				補修・補強材の損傷	
R	C	地覆	Fg	0201	a				うき	
R	C	地覆	Fg	0201	a				その他	
R	C	地覆	Fg	0201	a				変色・劣化	
R	C	地覆	Fg	0201	a				変形・欠損	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				腐食	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				亀裂	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				ゆるみ・脱落	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				破断	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				防食機能の劣化	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				遊間の異常	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				路面の凹凸	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				その他	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				漏水・滞水	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	a				異常な音・振動	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	c				変形・欠損	
R	S	伸縮装置	Ej	0101	e				土砂詰まり	
R	S	投物防止柵	Fp	0101	a				NON	
R	S	投物防止柵	Fp	0201	a				NON	
R	A	舗装	Pm	0101	e	h=70	mm		路面の凹凸	
R	A	舗装	Pm	0101	c				舗装の異常	
R	A	舗装	Pm	0101	e				その他	6
R	A	舗装	Pm	0101	a				土砂詰まり	
R	A	舗装	Pm	0201	a				NON	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				腐食	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				破断	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)				径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
D	S	排水ます	Dr	0101	a				防食機能の劣化	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				その他	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				変色・劣化	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				漏水・滞水	
D	S	排水ます	Dr	0101	a				変形・欠損	
D	S	排水ます	Dr	0101	e				土砂詰まり	
D	S	排水ます	Dr	0201	a				腐食	
D	S	排水ます	Dr	0201	a				破断	
D	S	排水ます	Dr	0201	a				防食機能の劣化	
D	S	排水ます	Dr	0201	a				その他	
D	S	排水ます	Dr	0201	a				変色・劣化	
D	S	排水ます	Dr	0201	a				漏水・滞水	
D	S	排水ます	Dr	0201	a				変形・欠損	
D	S	排水ます	Dr	0201	e				土砂詰まり	
D	S	排水管	Dp	0101	a				腐食	
D	S	排水管	Dp	0101	a				破断	
D	S	排水管	Dp	0101	a				防食機能の劣化	
D	S	排水管	Dp	0101	a				その他	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径間番号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528, 139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

[illegible]

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)				径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
S	S	下横構	LI	0103	a				NON	
S	S	下横構	LI	0104	a				NON	
S	S	下横構	LI	0105	a				NON	
S	S	下横構	LI	0106	a				NON	
S	S	下横構	LI	0107	a				NON	
S	S	下横構	LI	0108	a				NON	
S	S	下横構	LI	0301	a				NON	
S	S	下横構	LI	0302	a				NON	
S	S	下横構	LI	0303	a				NON	
S	S	下横構	LI	0304	a				NON	
S	S	下横構	LI	0305	a				NON	
S	S	下横構	LI	0306	a				NON	
B	S	支承本体	Bh	0102	b				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0102	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0102	a				遊間の異常	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0102	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0102	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0202	b				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0202	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0202	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				変形・欠損	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0202	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0202	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0302	b				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				ゆるみ・脱落	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0302	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0302	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0302	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	支承本体	Bh	0402	b				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				亀裂	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				ゆるみ・脱落	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)				径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0402	a				破断	
B	S	支承本体	Bh	0402	e				防食機能の劣化	1
B	S	支承本体	Bh	0402	a				遊間の異常	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				支承部の機能障害	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				その他	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				漏水・滞水	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				異常な音・振動	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				変形・欠損	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0402	a				沈下・移動・傾斜	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				腐食	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				亀裂	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				ゆるみ・脱落	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				破断	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	d				防食機能の劣化	1
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				その他	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				変形・欠損	
B	S	アンカーボルト	Ba	0202	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)				径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	アンカーボルト	Ba	0302	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				腐食	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				亀裂	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	c				ゆるみ・脱落	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				破断	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				防食機能の劣化	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				その他	
B	S	アンカーボルト	Ba	0402	a				変形・欠損	
B	C	沓座モルタル	Bm	0102	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0202	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0302	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0402	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0101	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0102	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0201	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0202	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0301	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0302	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	落橋防止システム	Sf	0401	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0402	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0501	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0502	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0601	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0602	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				腐食	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				亀裂	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	c				ゆるみ・脱落	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				破断	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				防食機能の劣化	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				遊間の異常	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				その他	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				異常な音・振動	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				異常なたわみ	
B	S	落橋防止システム	Sf	0702	a				変形・欠損	
B	S	落橋防止システム	Sf	0802	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0902	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)				径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
							経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
R	S	防護柵	Gf	0101	b				腐食	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				亀裂	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				ゆるみ・脱落	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				破断	
R	S	防護柵	Gf	0101	e				防食機能の劣化	1
R	S	防護柵	Gf	0101	a				補修・補強材の損傷	
R	S	防護柵	Gf	0101	a				その他	
R	S	防護柵	Gf	0101	c				変形・欠損	
R	S	防護柵	Gf	0201	b				腐食	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				亀裂	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				ゆるみ・脱落	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				破断	
R	S	防護柵	Gf	0201	e				防食機能の劣化	1
R	S	防護柵	Gf	0201	a				補修・補強材の損傷	
R	S	防護柵	Gf	0201	a				その他	
R	S	防護柵	Gf	0201	c				変形・欠損	
R	C	地覆	Fg	0101	d	W=0.3/L=300	mm		ひびわれ	
R	C	地覆	Fg	0101	a				剥離・鉄筋露出	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47′ 07″	終点側	緯度	35° 47′ 09″	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33′ 19″		経度	139° 33′ 18″		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
R	C	地覆	Fg	0101	a				漏水・遊離石灰	
R	C	地覆	Fg	0101	a				補修・補強材の損傷	
R	C	地覆	Fg	0101	e	150×100	mm		うき	
R	C	地覆	Fg	0101	a				その他	
R	C	地覆	Fg	0101	a				変色・劣化	
R	C	地覆	Fg	0101	c	200×100	mm		変形・欠損	
R	C	地覆	Fg	0201	a				NON	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				腐食	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				亀裂	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				ゆるみ・脱落	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				破断	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				防食機能の劣化	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				遊間の異常	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				路面の凹凸	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				その他	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				漏水・滞水	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	a				異常な音・振動	
R	S	伸縮装置	Ej	0102	c				変形・欠損	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名 称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
R	S	伸縮装置	Ej	0102	e				土砂詰まり	
R	S	投物防止柵	Fp	0101	a				NON	
R	S	投物防止柵	Fp	0201	a				NON	
R	A	舗装	Pm	0101	a				路面の凹凸	
R	A	舗装	Pm	0101	a				舗装の異常	
R	A	舗装	Pm	0101	e				その他	6
R	A	舗装	Pm	0101	a				土砂詰まり	
R	A	舗装	Pm	0201	a				NON	
U	S	添架物	Ut	0101	a				腐食	
U	S	添架物	Ut	0101	a				亀裂	
U	S	添架物	Ut	0101	a				ゆるみ・脱落	
U	S	添架物	Ut	0101	a				破断	
U	S	添架物	Ut	0101	a				防食機能の劣化	
U	S	添架物	Ut	0101	e				その他	6
U	S	添架物	Ut	0101	a				異常な音・振動	
U	S	添架物	Ut	0101	a				異常なたわみ	
U	S	添架物	Ut	0101	a				変形・欠損	
U	S	添架物	Ut	0301	a				腐食	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径間番号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35.78528, 139.55528
				経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

[illegible]

データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			今回定期点検	点検日	2022年9月29日	前回定期点検	点検日	2017年6月5日
		名称	記号	部材番号	損傷の種類(程度)			損傷の種類(程度)		
S	S	主桁	Mg	01	腐食(b), 防食機能の劣化(e)			腐食(b), 防食機能の劣化(e)		
S	S	主桁	Mg	02	NON(a)					
S	S	主桁	Mg	03	腐食(b), 防食機能の劣化(e), 変形・欠損(c)			腐食(b), 防食機能の劣化(e), 変形・欠損(c)		
S	S	主桁	Mg	04	腐食(b), 防食機能の劣化(e)			腐食(b), 防食機能の劣化(e)		
S	S	横桁	Cr	01	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	02	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	03	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	04	腐食(b), 防食機能の劣化(e)					
S	S	横桁	Cr	05	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	06	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	07	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	08	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	09	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	10	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	11	腐食(b), 防食機能の劣化(e)					
S	C	床版	Ds	00	剥離・鉄筋露出(d), 漏水・遊離石灰(d), 補修・補強材の損傷(c), 床版ひびわれ(e)			剥離・鉄筋露出(d), 漏水・遊離石灰(d), 補修・補強材の損傷(c), 床版ひびわれ(e)		
P	C	柱部・壁部	Pw	02	ひびわれ(d)					
A	C	胸壁	Ap	01	うき(e)			ひびわれ(d)		

データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括			径 間 番 号	1	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			今回定期点検	点検日	2022年9月29日	前回定期点検	点検日	2017年6月5日
		名称	記号	部材番号	損傷の種類(程度)			損傷の種類(程度)		
A	C	縦壁	Ac	01	ひびわれ(d), 漏水・遊離石灰(d)			ひびわれ(d), 漏水・遊離石灰(d)		
A	C	翼壁	Aw	01	NON(a)					
F	C	基礎	Ft	01	NON(a)					
F	C	基礎	Ft	02	不可視			ひびわれ(d)		
S	S	下横構	LI	00	NON(a)					
B	S	支承本体	Bh	00	腐食(c), 防食機能の劣化(e), 土砂詰まり(e)			腐食(c), 防食機能の劣化(e), 土砂詰まり(e)		
B	S	アンカーボルト	Ba	00	NON(a)					
B	C	沓座モルタル	Bm	00	変形・欠損(c)			変形・欠損(c)		
B	S	落橋防止システム	Sf	00	NON(a)					
R	S	防護柵	Gf	00	腐食(b), 防食機能の劣化(e), 変形・欠損(c)			腐食(b), 防食機能の劣化(e), 変形・欠損(c)		
R	C	地覆	Fg	00	ひびわれ(d)			ひびわれ(d)		
R	S	伸縮装置	Ej	00	変形・欠損(c), 土砂詰まり(e)			変形・欠損(c), 土砂詰まり(e)		
R	S	投物防止柵	Fp	00	NON(a)					
R	A	舗装	Pm	00	路面の凹凸(e), 舗装の異常(c), その他(e)			舗装の異常(c)		
D	S	排水ます	Dr	00	土砂詰まり(e)			土砂詰まり(e)		
D	S	排水管	Dp	00	変形・欠損(c), 土砂詰まり(e)			変形・欠損(c), 土砂詰まり(e)		
U	S	添架物	Ut	00	NON(a)					

データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括			径 間 番 号	2	起点側	緯度	35° 47' 07"	終点側	緯度	35° 47' 09"	橋梁ID	35. 78528, 139. 55528
						経度	139° 33' 19"		経度	139° 33' 18"		

フリガナ 橋 梁 名	ムカイバシ 向橋	路 線 名	市道7号線 産業道路	管理者	埼玉県新座市	橋梁コード	-
---------------	-------------	-------	------------	-----	--------	-------	---

工種	材料	部材種別			今回定期点検	点検日	2022年9月29日	前回定期点検	点検日	2017年6月5日
		名称	記号	部材番号	損傷の種類(程度)			損傷の種類(程度)		
S	S	主桁	Mg	01	腐食(b), 防食機能の劣化(e)			腐食(b), 防食機能の劣化(e)		
S	S	主桁	Mg	02	NON(a)					
S	S	主桁	Mg	03	NON(a)					
S	S	主桁	Mg	04	腐食(b), 防食機能の劣化(e)			腐食(b), 防食機能の劣化(e)		
S	S	横桁	Cr	01	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	02	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	03	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	04	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	05	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	06	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	07	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	08	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	09	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	10	NON(a)					
S	S	横桁	Cr	11	NON(a)					
S	C	床版	Ds	00	剥離・鉄筋露出(d), 漏水・遊離石灰(d), 補修・補強材の損傷(c), 床版ひびわれ(e), うき(e), その他(e)			剥離・鉄筋露出(d), 漏水・遊離石灰(d), 補修・補強材の損傷(c), 床版ひびわれ(e)		
A	C	胸壁	Ap	02	ひびわれ(d)			ひびわれ(d)		
A	C	縦壁	Ac	02	その他(e)			ひびわれ(d), 剥離・鉄筋露出(d), 漏水・遊離石灰(d), その他(e)		

